

# Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj - analize stabilnosti kosina glavnog lukobrana

---

**Markota, Matea**

**Undergraduate thesis / Završni rad**

**2017**

*Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj:*

**University of Split, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy / Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije**

*Permanent link / Trajna poveznica:* <https://um.nsk.hr/um:nbn:hr:123:643889>

*Rights / Prava:* [In copyright](#)/[Zaštićeno autorskim pravom.](#)

*Download date / Datum preuzimanja:* **2024-05-13**



*Repository / Repozitorij:*

[FCEAG Repository - Repository of the Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy, University of Split](#)



UNIVERSITY OF SPLIT



DIGITALNI AKADEMSKI ARHIVI I REPOZITORIJI

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

# **ZAVRŠNI RAD**

**Matea Markota**

**Split, 2017.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

**Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj –  
analize stabilnosti kosina glavnog lukobrana**

**Završni rad**

**Split, 2017.**

**SVEUČILIŠTE U SPLITU  
FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE**

Split, Matice hrvatske 15

STUDIJ: **PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  
GRAĐEVINARSTVA**

KANDIDAT: MATEA MARKOTA

BROJ INDEKSA: 4095

KATEDRA: **Katedra za geotehniku**

PREDMET: Mehanika tla i temeljenje

**ZADATAK ZA ZAVRŠNI RAD**

**Tema:** Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj – analize stabilnosti kosina glavnog lukobrana

**Opis zadatka:** Kandidatkinji su stavljeni na raspolaganje rezultati geotehničkih istražnih radova provedenih na predmetnoj lokaciji i druge potrebne podloge u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj. Za potrebe dimenzioniranja zahvata i rekonstrukcije glavnog lukobrana potrebno je prema danim podlogama i geotehničkim presjecima odrediti računski model tla te izvršiti analizu stabilnosti pokosa glavnog lukobrana. Analizu stabilnosti pokosa provesti pomoću računalnog programa SLIDE 6.0 u sklopu programskog paketa ROCSCIENCE, za sljedeće projektne situacije: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.) i stalno opterećenje+potres.

U Splitu, 17. ožujka 2017. godine

Voditelj Završnog rada:

Doc. dr. sc. Nataša Štambuk Cvitanović

## **Rekonstrukcija i dogradnja ACI marine Rovinj**

### ***Sažetak:***

Za potrebe dimenzioniranja zahvata i rekonstrukcije glavnog lukobrana potrebno je prema danim podlogama i geotehničkim presjecima odrediti računski model tla te izvršiti analizu stabilnosti pokosa glavnog lukobrana za projektne situacije: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.) i stalno opterećenje+potres.

### ***Ključne riječi:***

rekonstrukcija, dimenzioniranje, analiza stabilnosti pokosa

## **Reconstruction of ACI marina Rovinj**

### ***Abstract:***

For the purpose of geotechnical designing and reconstructing the main breakwater, it is necessary to determine the computational model of soil and to analyze slope stability of the main breakwater for the design situations: permanent load (sea level  $\pm 0,00$  m a.s.l.) and permanent load + earthquake .

### ***Keywords:***

Reconstruction, geotechnical design, slope stability analysis

## SADRŽAJ:

|   |    |
|---|----|
| <b>1. UVOD</b> .....  | 1  |
| 1.1. Podaci o lokaciji i objektu .....  | 1  |
| 1.2. Seizmičnost terena .....   | 1  |
| 1.3. Terenski istražni radovi .....   | 2  |
| 1.4. Laboratorijski istražni radovi.....  | 2  |
| <b>2. SASTAV I SVOJSTVA TEMELJNOG TLA</b> .....   | 3  |
| 2.1. Nasip.....   | 3  |
| 2.2. Recentni morski pijesak i mulj .....   | 5  |
| 2.3. Glina .....  | 6  |
| 2.4. Vapnenac – kompaktna stijena gornje jure.....  | 8  |
| 2.5. Karakteristične vrijednosti parametara tla .....   | 8  |
| <b>3. ANALIZA STABILNOSTI</b> .....   | 10 |
| 3.1. Proračunski pristup .....  | 12 |
| 3.2. Računski model tla .....   | 13 |
| 3.3. Projektne situacije .....  | 14 |
| 3.3.1. <i>PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.) + potres</i> ..... | 15 |
| 3.4. Prikaz rezultata analize stabilnosti za presjek R.11.....  | 18 |
| 3.4.1. <i>PS1: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.)</i> .....          | 18 |
| 3.4.2. <i>PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.)+ potres</i> .....  | 22 |
| 3.5. Prikaz rezultata analize stabilnosti za presjek R.3.....   | 28 |
| 3.5.1. <i>PS1: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.)</i> .....          | 28 |
| 3.5.2. <i>PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.)+ potres</i> .....  | 30 |
| 3.6. Novi model lukobrana (osigurana stabilnost).....   | 32 |
| 3.6. Prikaz rezultata analize stabilnosti za novi model presjeka R.11 .....                             | 33 |
| 3.6.1. <i>PS1: stalno opterećenje (razina mora na koti <math>\pm 0,00</math> m n.m.)</i> .....          | 33 |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.6.2. PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti $\pm 0,00$ m n.m.)+ potres ..... | 35        |
| 3.7. Tablični prikaz rezultata analize stabilnosti .....                             | 40        |
| <b>4. ZAKLJUČAK</b> .....  | <b>42</b> |
| <b>5. LITERATURA</b> .....   | <b>43</b> |
| <b>6. PRILOZI</b> .....  | <b>44</b> |
| 6.1. Ortofoto snimak s položajem novoplaniranog objekta.....                         | 45        |
| 6.2. Tlocrtna dispozicija sondažnih bušotina i inženjersko geoloških profila.....    | 46        |
| 6.3. Inženjersko geološki profili .....  | 47        |
| 6.4. Profili bušotina .....  | 48        |
| 6.5. Presjek R.11 .....  | 49        |
| 6.6. Presjek R.3.....  | 50        |

## 1. UVOD

Za potrebe projektiranja, rekonstrukcije i dogradnje ACI marine u Rovinju, pristupilo se geotehničkim istražnim radovima i ispitivanjima temeljnog tla na predmetnoj lokaciji. Istražnim radovima dobio se uvid u sastav i karakteristike temeljnog tla, te su se odredili geotehnički uvjeti za projektiranje i gradnju novoplaniranog zahvata u sklopu rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj. Na osnovu istražnih radova, u ovom radu je određen računski model tla i izvršena analiza stabilnosti pokosa glavnog lukobrana.

### 1.1. Podaci o lokaciji i objektu

ACI marina Rovinj izgrađena je 1985. godine na potezu od otvorenog olimpijskog bazena Delfin do Hotela Montemulini, uz obalnu šetnicu (lungomare) koja od starogradske jezgre vodi prema Puntakorente. Područje je sa zapada zaštićeno otokom Sv.Katarina. Na kopnu istočno od marine smješten je Hotel Park. Sa jugozapadne strane akvatorij marine štiti nasipni lukobran građen od kamena. Dužina lukobrana je 270 m a dubina mora uz njega od 0 do 14 m. Unutar akvatorija marine smješteni su plutajući gatovi. Marina sa sjeverozapadne strane nije dobro zaštićena od djelovanja mora i vjetrova. Projektom rekonstrukcije i dogradnje marine predviđena je rekonstrukcija glavnog lukobrana, izgradnja sekundarnog lukobrana u obliku betonskog gata na stupovima sa zapadne strane marine, produblavanje obale i izgradnje novog obalnog zida u marini, te izgradnja novih objekata servisnih sadržaja. Zadatak istražnih radova i geostatičkih analiza bilo je dobivanje uvida u sastav i karakteristike temeljnog tla, te određivanje geotehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju građevine ACI marine Rovinj.

### 1.2. Seizmičnost terena

Istarski poluotok spada u područja smanjene seizmičke aktivnosti. Njemu najbliža epicentralna područja su riječko, ljubljansko i furlansko, koja pripadaju zoni pojačane seizmičnosti. Na to ukazuje gustoća epicentara potresa, njihova učestalost te veličina magnituda seizmičkih valova. Istraživanja pokazuju da je uzrok seizmičke aktivnosti regionalno izraženo podvlačenje Jadranske ploče pod Dinaride u dubini, a bliže površini strukturne promjene u obliku navlačenja. To se odražava na površini pojačanim neotektonskim pokretima. Lokalna posljedica tih zbivanja su pomaci blokova po paraklazama recentno aktivnih rasjeda. Potrebno je napomenuti da tijekom seizmičkog

udara trenutna veličina pokreta stijenskih blokova po mehanički aktivnim plohama rasjeda može iznositi nekoliko desetaka centimetara. Predmetna lokacija se nalazi u akvatoriju luke Rovinj.

### 1.3. Terenski istražni radovi

Program terenskih istražnih radova i ispitivanja određen je za kopneni i morski dio posebno. Za morski dio predviđena je izvedba 5 bušotina za gatove dubine 6 m te 4 bušotine za zid operativne obale, dubine 10 m. Za kopneni dio predviđena je izvedba 4 bušotine 5 metara. Uz to korišteni su podaci iz bušotina rađenih za potrebe rekonstrukcije lukobrana ACI marine Rovinj (2015.g.) te bušotine za potrebe izgradnje južne gradske luke za lukobrane na otoku Sv. Katarina (2015.g.). Karta s položajem geotehničkih sondi prikazana je u prilogu ovog rada. U svim bušotinama utvrđena je podzemna voda koja se podudara s razinom mora. Podzemna voda nema utjecaja na geotehničke karakteristike stijenske mase vapnanca. Bušenje je izvedeno pomoću motorne rotacione bušaće garniture metodom kontinuiranog jezgrovanja i uzimanja uzoraka u pokrovnim naslagama pijeska i gline te u stijeni vapnenca. Na licu mjesta vršena je AC determinacija i klasifikacija jezgre, te RQD (iz eng. *Rock Quality Designation*) ocjena jezgre.

### 1.4. Laboratorijski istražni radovi

Na reprezentativnim poremećenim i neporemećenim uzorcima tla izvršena su sljedeća ispitivanja:

Razredbena ispitivanja, raspoznavanje i opis tla:

- Prirodni sadržaj vode
- Gustoća čvrstih čestica tla metodom piknometra
- Granica tečenja i granica plastičnosti
- Granulometrijska analiza

Ispitivanje stišljivosti i deformiranja tla

- Edometarsko ispitivanje inkrementalnim opterećenjem

Ispitivanje čvrstoće tla

- Tlačna čvrstoća i modul elastičnosti stijene

## 2. SASTAV I SVOJSTVA TEMELJNOG TLA

Nakon provedbe terenskih istraživanja te obrade dobivenih rezultata za predmetnu lokaciju može se reći da je temeljno tlo sastavljeno od sloja **nasipa** (kamene drobine, kamenih odlomaka i blokova) od kojeg je izgrađen glavni lukobran. Zatim slijedi sloj **recentni morski pijesak s muljem** koji djelomično pokriva morsko dno u dubljem dijelu akvatorija marine. Dalje slijedi sloj **gline** – zemlje crvenice koja djelomično pokriva morsko dno u dubljim dijelovima akvatorija marine a nalazi se ispod morskog pijeska i mulja i iznad osnovne stijene koja je u podlozi. Osnovna stijena koja se proteže do većih dubina građena je od stijene **vapnenca** gornje jure koji je uslojene strukture, slabo raspucan do kompaktn, bijele do sive bijele boje. U pojedinim bušotinama pojavljuju se subvertikalne škrape u stijeni vapnenca zapunjene glinom (zemljom crvenicom).

### 2.1. Nasip

Glavnina poprečnog presjeka lukobrana je jezgra od sitnijeg materijala, a obloga pokosa i krune je izgrađena od krupnih blokova. Najkrupnija primarna obloga se nalazi na kruni i vanjskom pokosu ispod koje je u većoj dubini nešto manja sekundarna obloga.

Jezgra lukobrana je od kamenih blokova s kamenom drobinom. Jezgra je granulacije od 5 mm do blokova od 400 mm. Materijal je dobiven miniranjem iz kamenoloma „Montepoco“ i „Mondelako“ kod Rovinja koji se nalaze u geološkoj formaciji gornje jure odnosno stijena koja je korištena za izgradnju nasipnog lukobrana je od titonskog vapnenca (kirmenjaka). Sitne glinene frakcije u nasipu nema. Nasip je dobro zbijen, SPT (iz eng. *Standard Penetration Test*) vrijednosti variraju od 6 do 12 udarača šiljkom. Nasip je utisnut u morski mulj do osnovne stijene vapnenca.

- Osnovne geomehaničke karakteristike jezgre nasipa:

zapreminska težina  $\gamma = 20,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 38^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

Kruna nasipa je širine 3 m, te je obloga krune izvedena od krupnih blokova. Sloj ispod krune nasipa je izveden od blokova mase 15-20 kg. Sekundarna obloga se nalazi na desnom istočnom pokosu lukobrana, izvedena je u 3 sloja. Prvi sloj, od površine lukobrana prema njegovoj unutrašnjosti je izrađen od blokova mase 150-200 kg, debljine jednog metra. Sljedeći sloj je debljine pola metra, izrađen od blokova mase 15-20 kg. Posljednji sloj je debljine metra, blokova mase 1-500 kg. Na presjeku R.3. pojavljuje se i 4 sloj, u unutrašnjosti presjeka, izrađen od blokova mase 500-700 kg, u debljini 1,5 metara.

- Osnovne geomehničke karakteristike krune nasipa:

zapreminska težina  $\gamma = 22,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 45^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

- Osnovne geomehničke karakteristike 1. sloja sekundarne obloge lukobrana (150-200 kg):

zapreminska težina  $\gamma = 21,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 35^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

- Osnovne geomehničke karakteristike 2. sloja sekundarne obloge lukobrana (15-20 kg):

zapreminska težina  $\gamma = 20,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 36^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

- Osnovne geomehaničke karakteristike 3. sloja sekundarne obloge lukobrana (1-500 kg):

zapreminska težina  $\gamma = 22,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 35^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

- Osnovne geomehaničke karakteristike 4. sloja sekundarne obloge lukobrana (500-700 kg):

zapreminska težina  $\gamma = 22,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 39^\circ$

kohezija  $c = 0 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: J<sub>3</sub>

## 2.2. Recentni morski pijesak i mulj

Sloj morskog pijeska i mulja debljine je od 0,2 do 1,5 m i utvrđen je u sjeverozapadnom dijelu akvatorija. Nastao je taloženjem skeleta morskih organizama nakon transgrecije mora poslije zadnjeg ledenog doba. Radi se o rastresitom pijesku s prekomjerno mulja, meke konzistencije kroz koji bušaći pribor napreduje bez rotacije. Recentni morski mulj primjećen je samo u tragovima, iako na osnovu podataka dubine mora okolnog područja može se zaključiti da je dno pokriveno morskim muljem debljine do 1,5 m.

- Osnovne geomehaničke karakteristike pijeska i mulja:


zapreminska težina  $\gamma = 18,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 24,0^\circ$

kohezija  $c = 4 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 5000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: SP/SM pijesak

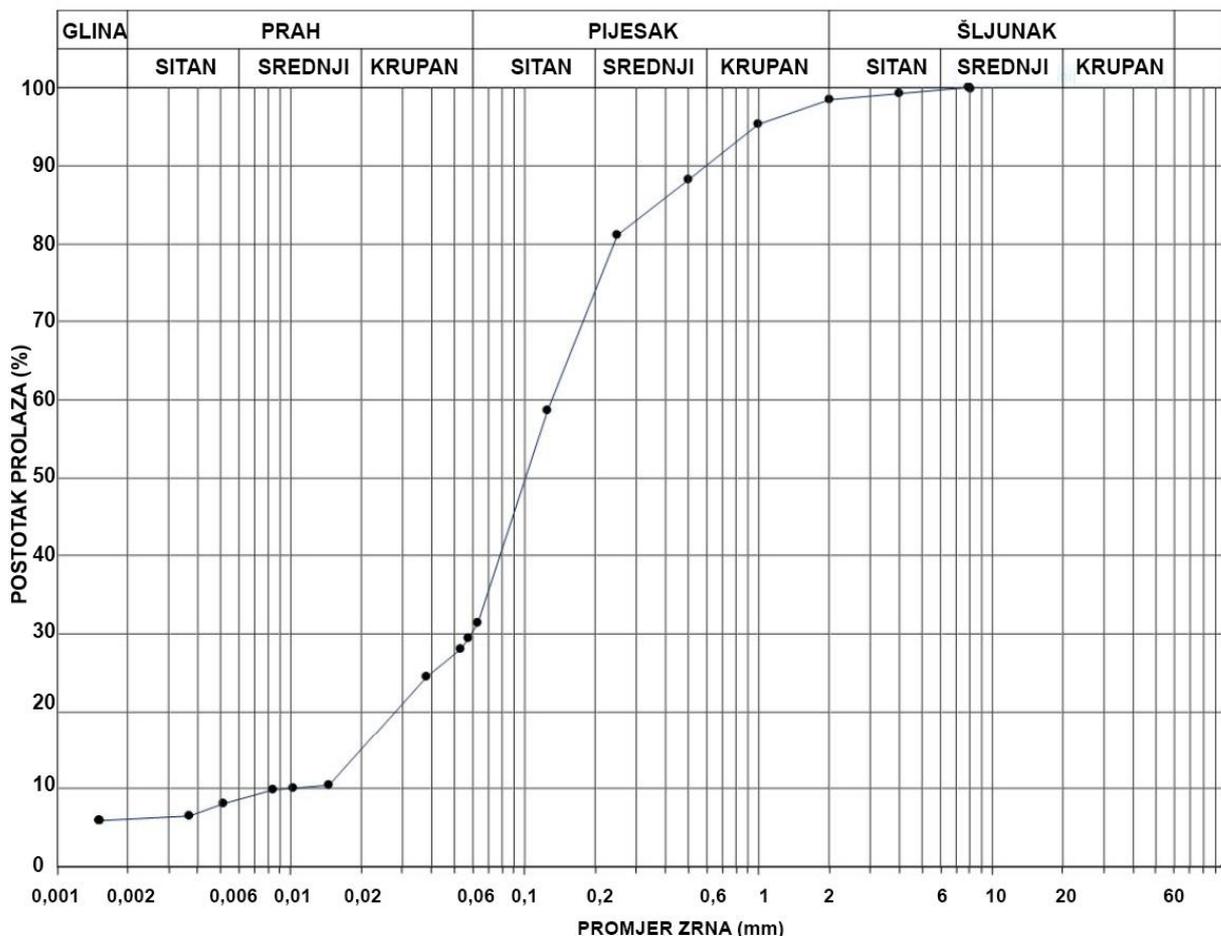

Slika 2.1. Granulometrijska analiza

### 2.3. Glina

Sloj gline (zemlja crvenica) debljine od 1,30 m do 1,70 m. Pojavljuje se samo u bušotinama SM-3, SM-4, SM-5 odnosno na sjeverozapadnom rubu akvatorija marine. Glina je taložena u vrijeme kvartara, kad je trajala kopnena faza glacijalnog (ledenog) doba i ona pokriva osnovnu stijenu vapnenca i zapunjava pukotine i škrape u okršenom dijelu stijenske podloge. Glina, CH srednje plastičnosti, teško gnječivog konzistentnog stanja, sivo smeđe boje (zemlje crvenice). Glina se javlja kao nekontinuirani sloj i uglavnom u većem dijelu akvatorija koji je predmet ispitivanja, zapunjava škrape nastale u stijeni vapnenca.

- Osnovne geomehaničke karakteristike gline (zemlje crvenice):

prirodna vlažnost  $w = 21,0 \%$

zapreminska težina  $\gamma = 19,0 \text{ kN/m}^3$


indeks konzistencije  $I_c = 0,9$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 22,0^\circ$

kohezija  $c = 15 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 20000 \text{ kN/m}^2$

AC klasifikacija: CH glina

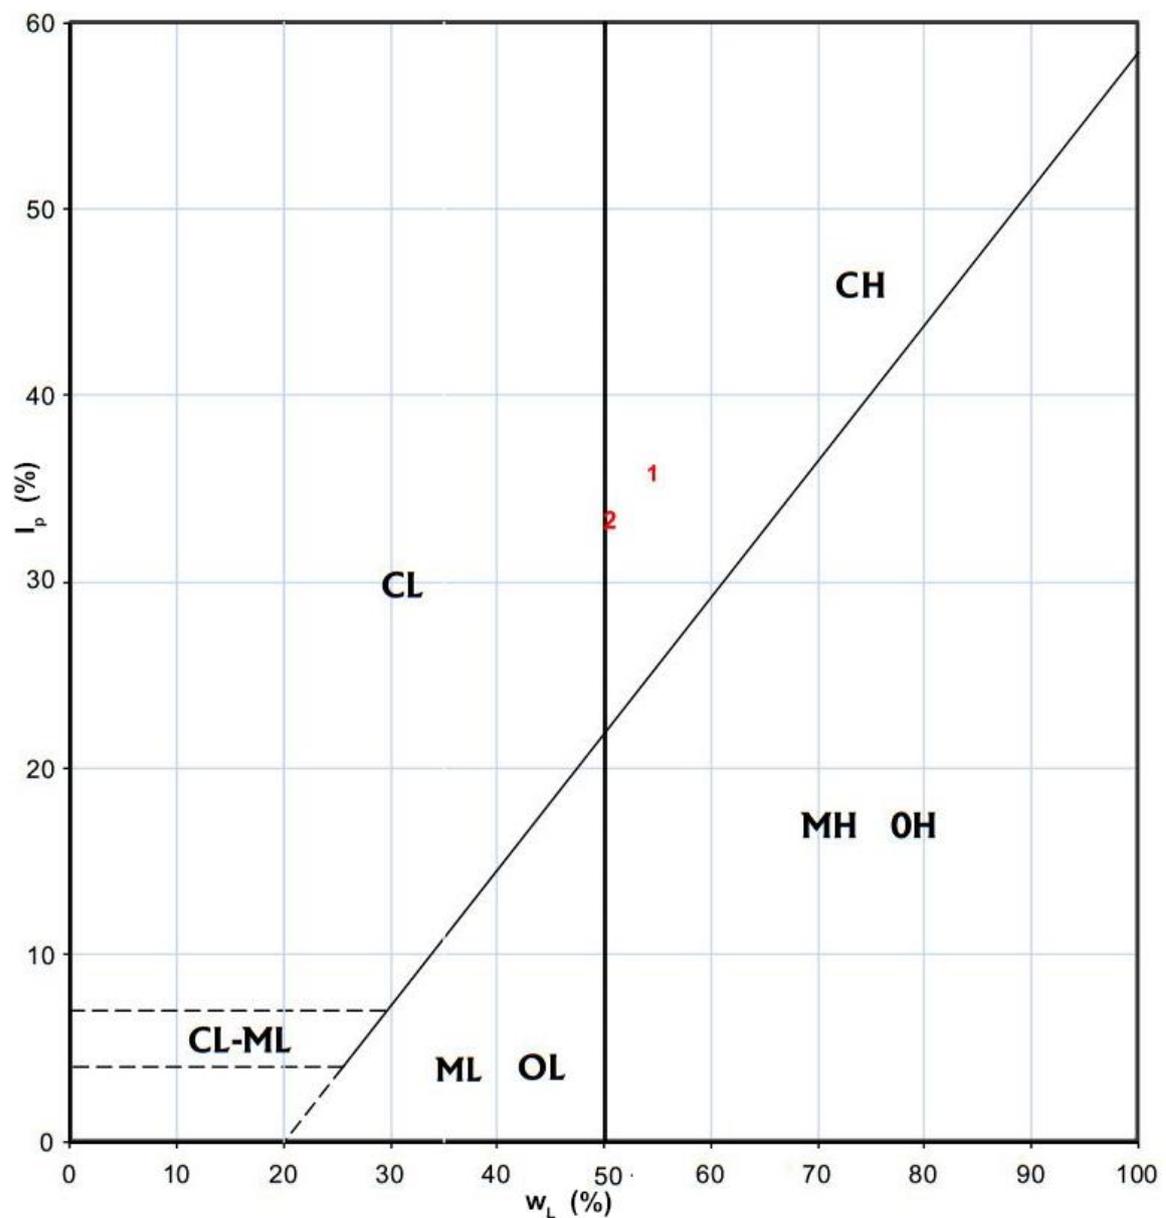

Slika 2.2. Dijagram plastičnosti (A. Casagrande)

Tablica 2.1. Klasifikacija uzoraka gline

| KRONTD / Ordinal / Borehole | Dubina / Depth under surface | $W_L$ | $W_P$ | $I_P$ | $I_C$ | Kratak vizalni opis / Small visual description | Symbol / Symbol |
|-----------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--|-----------------|
| 1 SM-3                      | -11,00 do -12,50 m           | 55 %  | 19 %  | 36 %  | 0,93  | Glina tamno smeđe boje.                        | CH              |
| 2 SM-5                      | -13,50 do -15,20 m           | 51 %  | 17 %  | 33 %  | 0,88  | Glina tamno sive boje.                         | CH              |

#### 2.4. Vapnenac – kompaktna stijena gornje jure

Osnovna stijena od koje je građeno šire područje oko ACI marine, građeno je od vapnenaca gornje jure. Slojevi su nagnuti prema istoku jugoistoku pod kutem od 15 do 20°. Osim površinskog okršenog dijela u većoj dubini vapnenci su vrlo cjeloviti i kompaktni. Osnovna stijena pripada srednje do debelo uslojenim vapnencima gornje jure (titona) koji su opisani kao litostratigrafska jedinica kirmenjaka – Zlatni rt. Ukupna debljina im je 60-100 m. Strukturna specifičnost vapnenca tip kirmenjaka je pojava stilolitskih žila koje se javljaju po slojnim plohama, one mu ne umanjuju čvrstoću, no u površinskom dijelu češće su pojave pukotina tako da se vrijednost tlačne čvrstoće pri laboratorijskom ispitivanju kreću u rasponu od 50 do 100 MPa. Stijena vapnenca tip Kirmenjaka izrazitno je kvalitetan arhitektonsko građevinski kamen i odlična podloga za temeljenje svih građevinskih objekata. U stijeni vapnenca javljaju se škrape zapunjene morskim pijeskom i glinom koje mogu biti duboke do 2 m. Škrape su široke do 0,5 m i ljevkasto se zatvaraju.

- Osnovne geomehničke karakteristike stijene vapnenca:

zapreminska težina  $\gamma = 24,0 \text{ kN/m}^3$

kut unutrašnjeg trenja  $\varphi = 31^\circ$

kohezija  $c = 85 \text{ kN/m}^2$

Edometarski modul  $E_{oed} = 8500 \text{ MN/m}^2$

AC klasifikacija:  $J_3^3$

#### 2.5. Karakteristične vrijednosti parametara tla

Odabrane karakteristične vrijednosti parametara materijala određene na temelju rezultata terenskih i laboratorijskih istražnih radova, prikazane su tablično.

Tablica 2.2. Karakteristične vrijednosti parametara tla

| <b>VRSTA<br/>MATERIJALA</b>          | <b>ZAPREMINSKA<br/>TEŽINA <math>\gamma</math> (kN/m<sup>3</sup>)</b> | <b>KOHEZIJA <math>c_k</math><br/>(kN/m<sup>2</sup>)</b> | <b>KUT<br/>UNUTARNJEG<br/>TRENJA <math>\varphi</math> (°)</b> |
|--------------------------------------|--|---|---|
| JEZGRA NASIPA                        | 20   | 0   | 38  |
| OBLOGA KRUNE<br>(ŠKOLJERA)           | 22   | 0   | 45  |
| SEKUNDARNA<br>OBLOGA<br>(15-20 KG)   | 20   | 0   | 36  |
| SEKUNDARNA<br>OBLOGA<br>(150-200 KG) | 21   | 0   | 35  |
| SEKUNDARNA<br>OBLOGA<br>(1-500 KG)   | 22   | 0   | 35  |
| SEKUNDARNA<br>OBLOGA<br>(500-700 KG) | 22   | 0   | 39  |
| MULJ                                 | 18   | 4   | 24  |
| GLINA                                | 19   | 15  | 22  |
| VAPNENAC                             | 24   | 85  | 31  |


### 3. ANALIZA STABILNOSTI

Analiza stabilnosti pokosa provedena je pomoću računalnog programa SLIDE 6.0 koji se nalazi u sklopu programskog paketa ROCSCIENCE koji omogućava neograničen broj računskih analiza stabilnosti prema nekoj od odabranih metoda granične ravnoteže (Bishop, Janbu, Morgenstern – Price itd.)

Za potrebne analize stabilnosti pokosa lukobrana korištena je Bishopova metoda.

#### Bishopova pojednostavljena metoda (Bishop, 1955)

Bishopova metoda je u izvornom obliku razvijena za cilindrične klizne plohe. U toj metodi kreće se od izraza za globalnu ravnotežu momenata sila, zanemaruje se ravnoteža u horizontalnom smjeru, te se zanemaruje razlika vertikalnih komponenti međulamelarnih sila koje djeluju na jednu lamelu ( $\Delta y$ ). Za računanje faktora sigurnosti iz ovog izraza potreban je iteracijski postupak. Metoda započinje s pretpostavljenom vrijednosti za  $F_s$ . Proračunom dobiveni  $F_s$  uspoređuje se s pretpostavljenim dok se dovoljno ne približe.

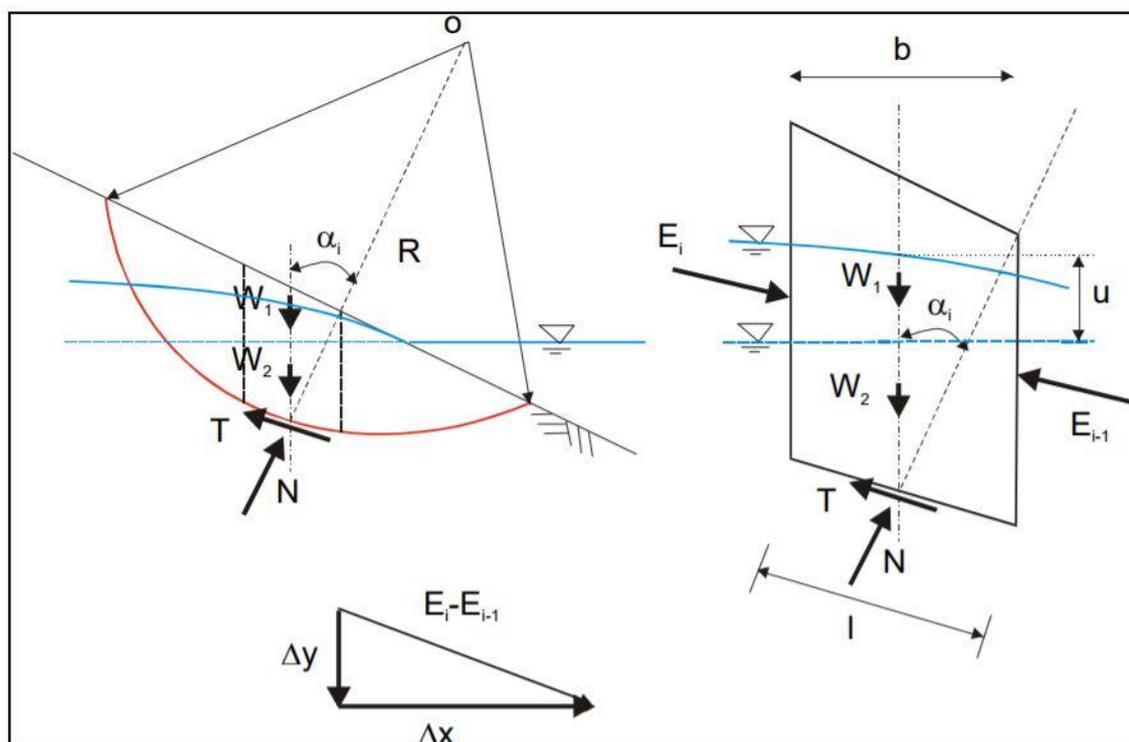

Slika 3.1. Sile na lameli prema Bishopovoj metodi

$$\Sigma V = 0$$

$$W_1 + W_2 + \Delta y = (N + u \cdot l \cdot \gamma_w) \cdot \cos \alpha + T \cdot \sin \alpha \quad (1)$$

$$T = \frac{c' \cdot l}{F_s} + N \cdot \frac{\operatorname{tg} \varphi}{F_s} \quad (2)$$

$$N = \frac{W_1 + W_2 + \Delta y - u \cdot l \cdot \gamma_w - \frac{c' \cdot l}{F_s} \cdot \sin \alpha}{\cos \alpha + \frac{\operatorname{tg} \varphi}{F_s} \cdot \sin \alpha} \quad (3)$$

$$l = \frac{b}{\cos \alpha} \rightarrow (3) \rightarrow (2) \quad (4)$$

$$T = \frac{1}{F_s} \cdot [c' \cdot b + (W_1 + W_2 + \Delta y - u \cdot \gamma_w \cdot b) \cdot \operatorname{tg} \varphi] \cdot \frac{1}{m_\alpha} \quad (5)$$

$$m_\alpha = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \frac{\operatorname{tg} \varphi}{F_s} \quad (6)$$

Iz uvjeta ravnoteže momenata oko „o“:

$$\Sigma R \cdot T_i = \Sigma R \cdot W_i \cdot \sin \alpha \quad (7)$$

$$F_s = \frac{\Sigma_i [c'_i \cdot b_i + (W_{1i} + W_{2i} + \Delta y_i - u_i \cdot \gamma_w \cdot b_i) \cdot \operatorname{tg} \varphi_i] \cdot \frac{1}{m_{\alpha i}}}{\Sigma_i (W_{1i} + W_{2i}) \cdot \sin \alpha_i} \quad (8)$$

Uz pretpostavku  $\Sigma \Delta y = 0$ :

$$F_s = \frac{\Sigma_i [c'_i \cdot b_i + (W_{1i} + W_{2i} - u_i \cdot \gamma_w \cdot b_i) \cdot \operatorname{tg} \varphi_i] \cdot \frac{1}{m_{\alpha i}}}{\Sigma_i (W_{1i} + W_{2i}) \cdot \sin \alpha_i}$$

### 3.1. Proračunski pristup

Lukobran je nastao nasipanjem kamenog materijala u more te je materijal zauzeo prirodan kut tj. kut unutarnjeg trenja materijala. Analiza stabilnosti pokosa provedena za stvarno stanje bez primjene parcijalnih faktora sigurnosti, te prema projektnom pristupu 3, sukladno Eurokodu 7. PP3 ima sljedeću kombinaciju grupa parcijalnih koeficijenata: A1+M2+R3:

Tablica 3.1. Parcijalni faktori djelovanja ( $\gamma_F$ ) i učinka djelovanja ( $\gamma_E$ )

| Djelovanja               | Simbol           | A1   |
|--------------------------|------------------|------|
| Stalno - nepovoljno      | $\gamma_{G;dst}$ | 1,35 |
| Stalno - povoljno        | $\gamma_{G;stb}$ | 1,00 |
| Promjenjivo - nepovoljno | $\gamma_{Q;dst}$ | 1,50 |
| Promjenjivo - povoljno   | $\gamma_{Q;stb}$ | 0,00 |

Tablica 3.2. Parcijalni faktori svojstva materijala (tlo, stijena) ( $\gamma_M$ )

| Svojstvo                         | Simbol                          | M2   |
|----------------------------------|---------------------------------|------|
| Tangens efektivnog kuta trenja   | $\gamma_{tg\phi'}$              | 1,25 |
| Efektivna kohezija               | $\gamma_{c'}$                   | 1,25 |
| Nedrenirana i jednoosna čvrstoća | $\gamma_{cu}$ ili $\gamma_{qu}$ | 1,40 |


Tablica 3.3. Parcijalni faktori otpora ( $\gamma_R$ )

| Otpornost                      | Simbol         | R3   |
|--------------------------------|----------------|------|
| Potporne konstrukcije nosivost | $\gamma_{R;v}$ | 1,00 |
| Klizanje                       | $\gamma_{R;h}$ | 1,00 |
| Otpor tla                      | $\gamma_{R;e}$ | 1,00 |
| Kosine i opća stabilnost tla   | $\gamma_{R;e}$ | 1,00 |


### 3.2. Računski model tla

Model tla je odabran prema geotehničkim presjecima lukobrana danim u podlogama. Za potrebe ove analize izrađeni su modeli koji predstavljaju 2 karakteristična presjeka lukobrana (R.3 i R.11).

Korišteni su sljedeći računski modeli tla:

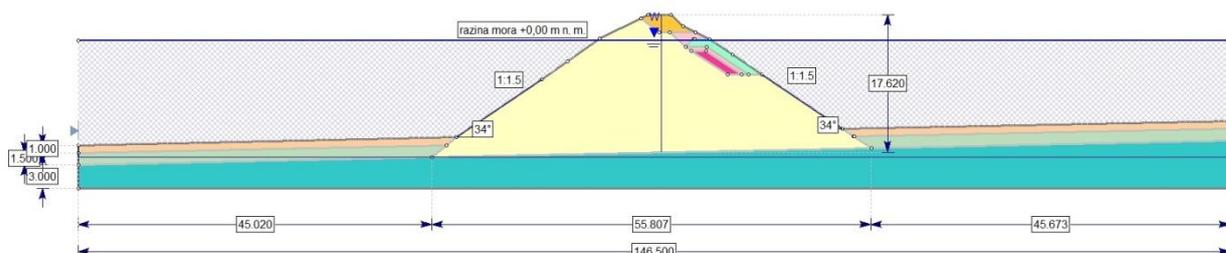


Slika 3.2. Računski model tla za presjek R.11

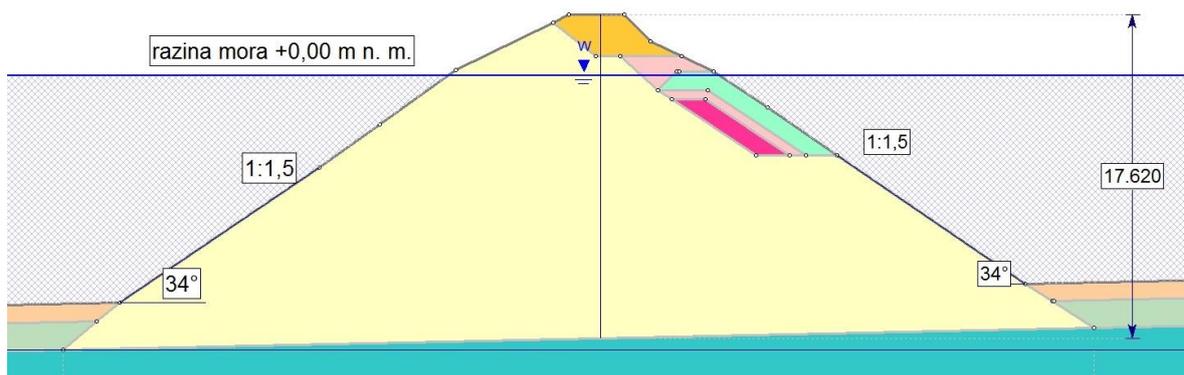


Slika 3.3. Uvećani centralni dio računskog modela tla za presjek R.11

Tablica 3.4. Karakteristične vrijednosti parametara materijala za presjek R.11

| Material Name | Color | Unit Weight (kN/m <sup>3</sup> ) | Strength Type | Cohesion (kN/m <sup>2</sup> ) | Phi | Water Surface | Hu Type  | Ru |
|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------------|----------|----|
| NASIP         |       | 20                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 38  | Water Surface | Constant |    |
| GLINA         |       | 19                               | Mohr-Coulomb  | 15                            | 22  | Water Surface | Constant |    |
| MULJ          |       | 18                               | Mohr-Coulomb  | 4                             | 24  | Water Surface | Constant |    |
| ŠKOLJERA      |       | 22                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 45  | None          |          | 0  |
| 15-20         |       | 20                               | Mohr-Coulomb  | 1                             | 36  | Water Surface | Constant |    |
| 150-200       |       | 21                               | Mohr-Coulomb  | 1                             | 35  | Water Surface | Constant |    |
| 1-500         |       | 22                               | Mohr-Coulomb  | 1                             | 35  | Water Surface | Constant |    |
| VAPNENAC      |       | 24                               | Mohr-Coulomb  | 85                            | 31  | Water Surface | Constant |    |

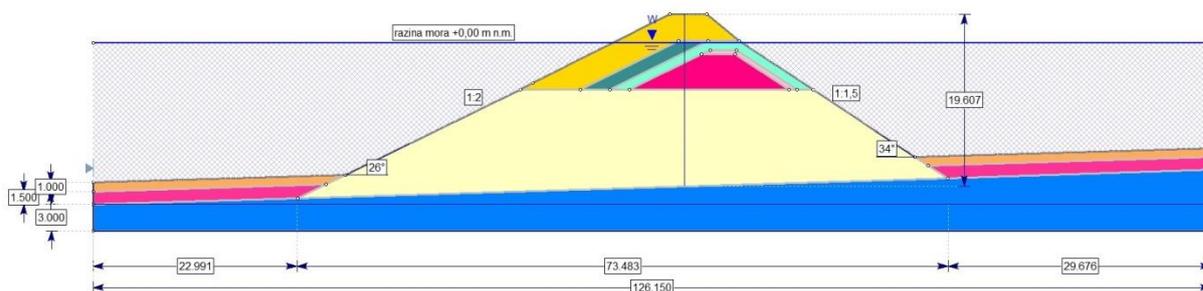

Slika 3.4. Računski model tla za presjek R.3

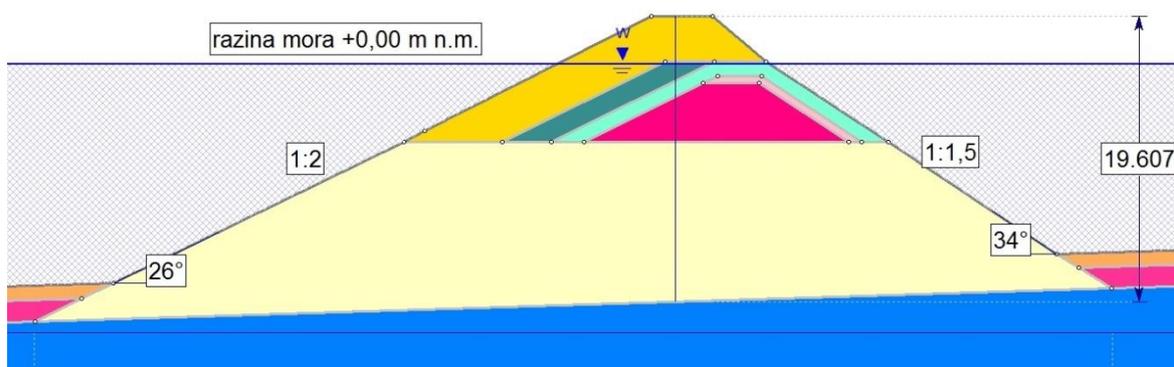

Slika 3.5. Uvećani centralni dio računskog modela tla za presjek R.3

Tablica 3.5. Karakteristične vrijednosti parametara materijala za presjek R.3

| Material Name | Color | Unit Weight (kN/m <sup>3</sup> ) | Strength Type | Cohesion (kN/m <sup>2</sup> ) | Phi | Water Surface | Hu Type  |
|---------------|-------|----------------------------------|---------------|-------------------------------|-----|---------------|----------|
| NASIP         |       | 20                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 38  | Water Surface | Constant |
| ŠKOLJERA      |       | 22                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 45  | Water Surface | Constant |
| 15-20         |       | 20                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 36  | Water Surface | Constant |
| 150-200       |       | 21                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 35  | Water Surface | Constant |
| 1-500         |       | 22                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 35  | Water Surface | Constant |
| 500-700       |       | 22                               | Mohr-Coulomb  | 0                             | 39  | Water Surface | Constant |
| GLINA         |       | 19                               | Mohr-Coulomb  | 15                            | 22  | Water Surface | Constant |
| MULJ          |       | 18                               | Mohr-Coulomb  | 4                             | 24  | Water Surface | Constant |
| VAPNENAC      |       | 24                               | Mohr-Coulomb  | 85                            | 31  | Water Surface | Constant |

### 3.3. Projektne situacije

Analiza stabilnosti pokosa provedena je za dvije projektne situacije:

- PS1: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.)
- PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.) + potres

### 3.3.1. PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti $\pm 0,00$ m n.m.) + potres


Analiza stabilnosti na potres definirana je za slučaj eksploatacije pri kojem djeluje potres. Naponsko stanje pri nastupu potresa simulirano je kao dodatna sila koja djeluje u težištu svake pojedine lamele. Dodatna sila je podijeljena na horizontalnu i vertikalnu komponentu, a iznosi komponenti dodatne sile definirani su prema izrazima:

- Horizontalna komponenta  $F_H = 0,5 \times \alpha \times S \times W$ ;  $\alpha = \frac{a_g}{g}$
- Vertikalna komponenta  $F_V = 0,5 \times F_H$

Pri čemu je:

- $\alpha$  omjer proračunskog ubrzanja temeljnog tla  $a_g$  i gravitacijskog ubrzanja  $g$
- $a_g$  ubrzanje tla izraženo postotkom gravitacije  $g$  za predmetnu lokaciju
- $S$  parametar tla prema tipovima tla iz HRN EN 1998 – 1:2011
- $W$  težina kliznog tijela

Predmetna lokacija nalazi se u akvatoriju luke Rovinj. Na karti potresnih područja Republike Hrvatske prikazani su iznosi horizontalnih vršnih ubrzanja tla za povratne periode  $T_p=95$  god i  $T_p=475$  god u jedinicama gravitacijskog ubrzanja ( $1g=9,81 \text{ m/s}^2$ ) za mjesto Rovinj.

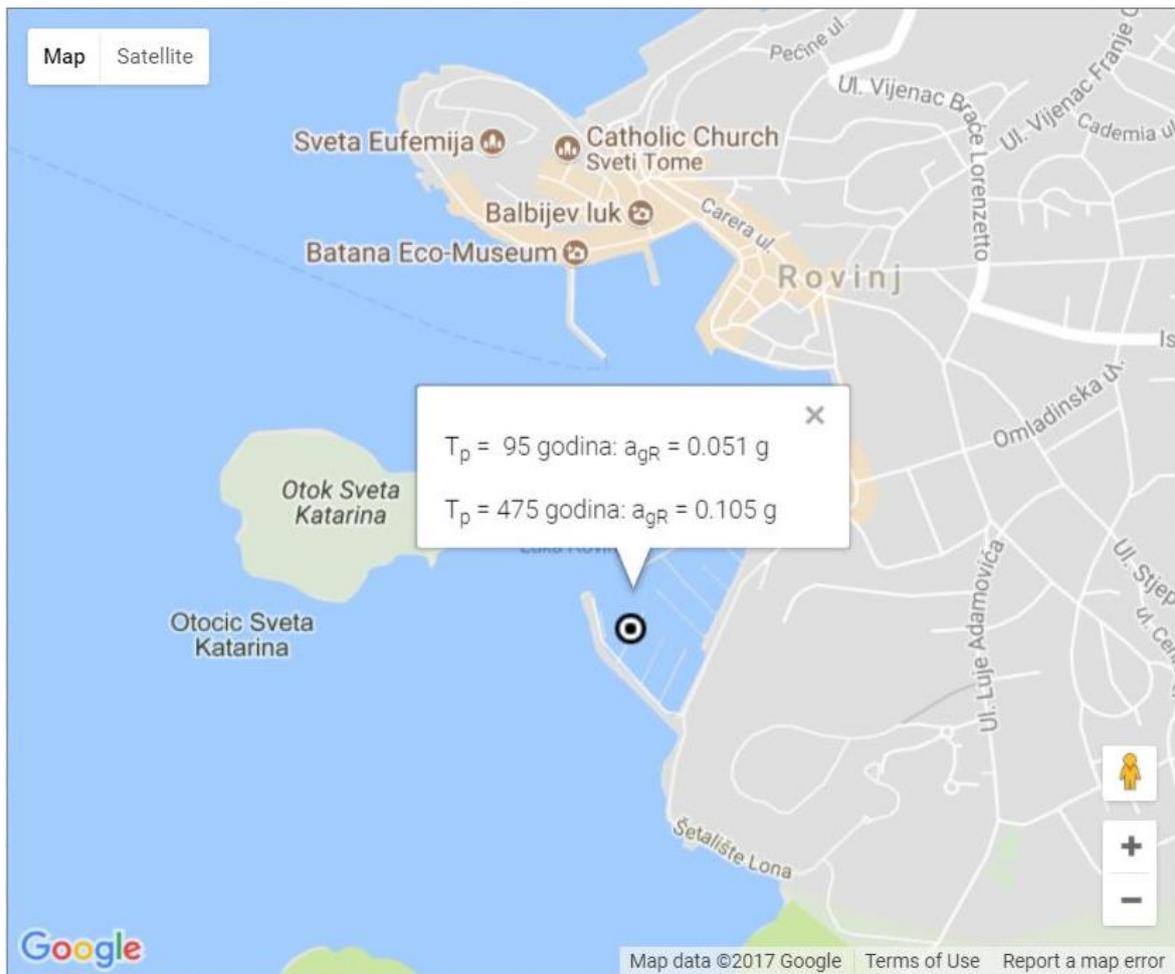

Slika 3.6. Karta potresnih područja Republike Hrvatske

Prema HRN EN 1998-1:2011:

Tablica 3.6. Vrijednosti koeficijenta  $S$  u ovisnosti o vrsti tla

| EC8-00 TIP 1                | S    |
|-----------------------------|------|
| tlo A $V_s > 800$ m/s       | 1,00 |
| tlo B $360 < V_s < 800$ m/s | 1,10 |
| tlo C $180 < V_s < 360$ m/s | 1,35 |
| tlo D $V_s < 180$ m/s       | 1,35 |
| tlo E ( $h < 20$ m)         | 1,40 |

Prema HRN EN 1998-1:2011:

Tablica 3.7. Vrste tla

| Tip tla | Opis stratigrafskog profila   | Parametri           |                                  |                |
|---------|---|---------------------|----------------------------------|----------------|
|         |   | $V_{s,30}$<br>(m/s) | $N_{SPT}$<br>(br. ud.<br>/30 cm) | $c_u$<br>(kPa) |
| A       | Stijena ili slične geološke formacije s najviše 5 m slabog materijala na površini.  | > 800               | -                                | -              |
| B       | Naslage vrlo zbijenih pijesaka, šljunaka ili vrlo krute gline debljine nekoliko 10-aka m, sa svojstvom postupnog poboljšanja mehaničkih svojstava s dubinom                             | 360 - 800           | > 50                             | > 250          |
| C       | Naslage zbijenih ili srednje zbijenih pijesaka, šljunaka ili krutih gline debljine od nekoliko desetka do nekoliko stotina metara   | 180 - 360           | 15 – 50                          | 70 - 250       |
| D       | Naslage rahlih do srednje zbijenih nekoherentnih tala (sa ili bez slojeva mekog koherentnog tla) ili prevladavajuće meka do čvrsta koherentna tla                                       | < 180               | < 15                             | < 70           |
| E       | Profil tla izgrađen od površinskih naslaga aluvija s vrijednostima $V_s$ za tipove tla C ili D, debljine 5-20 m, ispod kojih se nalazi krući materijal s vrijednostima $V_s > 800$ m/s. |                     |                                  |                |
| $S_1$   | Naslage koje su u potpunosti izgrađene ili sadrže sloj meke gline/praha s visokim indeksom plastičnosti ( $PI > 40$ ) i visokom vlažnosti, a čija debljina je 10 m ili više             | < 100               | -                                | 10 - 20        |
| $S_2$   | Naslage tala podložnih likvefakciji, osjetljive gline ili bilo drugi profil tla koji nije naveden u tipovima od A do $S_1$  |                     |                                  |                |

Za predmetnu lokaciju tlo je definirano kao tip A.

Za predmetnu lokaciju vrijede faktori:

- $a_g = 0,051g$  za  $T_p = 95$  god
- $a_g = 0,105g$  za  $T_p = 475$  god
- tlo tip A – parametar tla  $S = 1,0$

Za povratni period  $T_p = 95$  god dobivene su sljedeće vrijednosti horizontalne i vertikalne komponente po jedinici težine:

- horizontalna komponenta:  $F_H = 0,5 \times 0,051 \times 1,0 \times W = \mathbf{0,0255 W}$
- vertikalna komponenta:  $F_V = 0,5 \times 0,0255 = \mathbf{0,01275 W}$

Za povratni period  $T_p=475$  god dobivene su sljedeće vrijednosti horizontalne i vertikalne komponente po jedinici težine:


- horizontalna komponenta:  $F_H=0,5 \times 0,105 \times 1,0 \times W = \mathbf{0,0525 W}$
- vertikalna komponenta:  $F_V=0,5 \times 0,0525 = \mathbf{0,02625 W}$

### 3.4. Prikaz rezultata analize stabilnosti za presjek R.11

3.4.1. *PS1: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.)*


**Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana:**

$$F_S=1,078$$

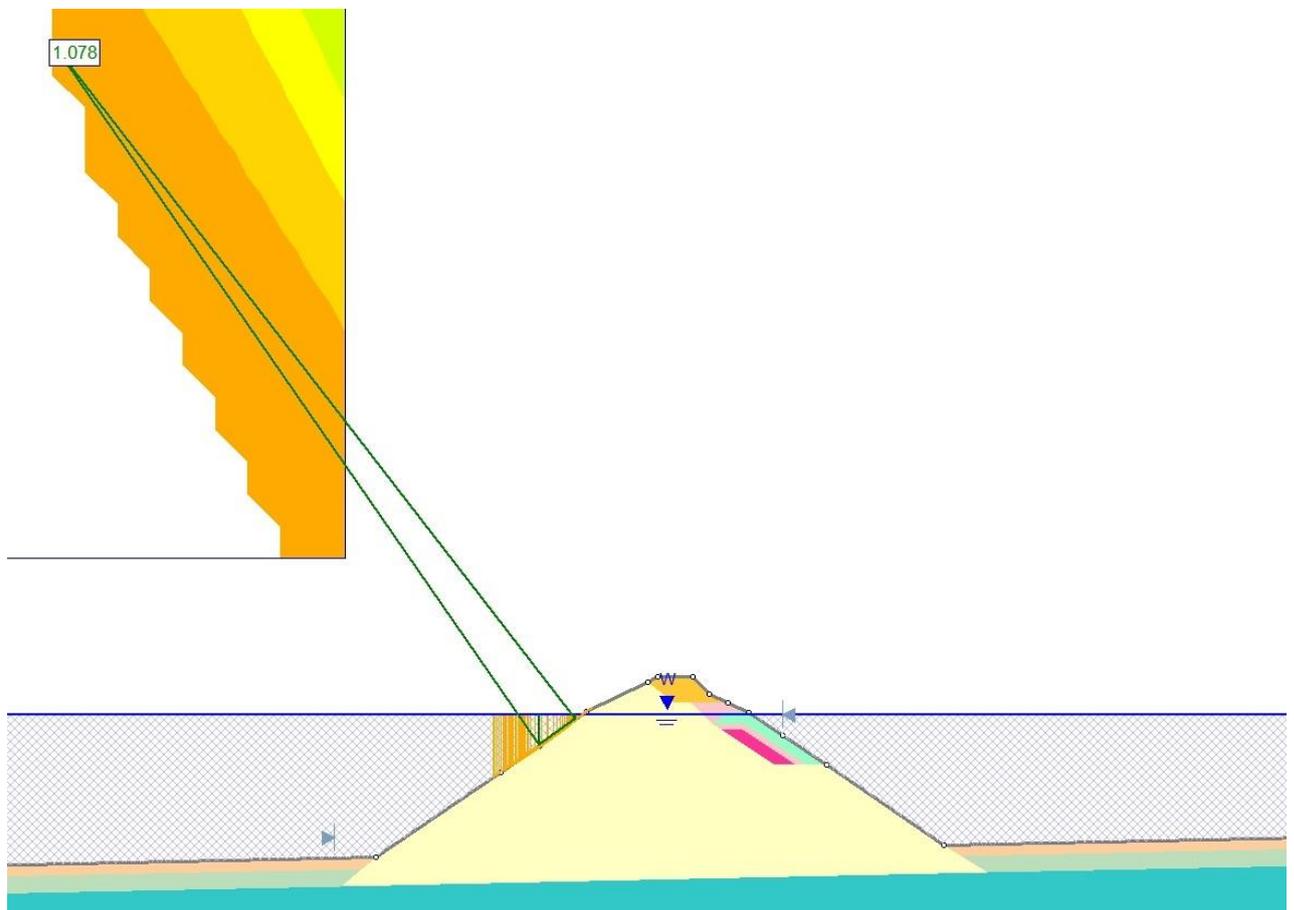

Slika 3.7. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti za stvarno stanje lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS1


$$F_s=0,863$$

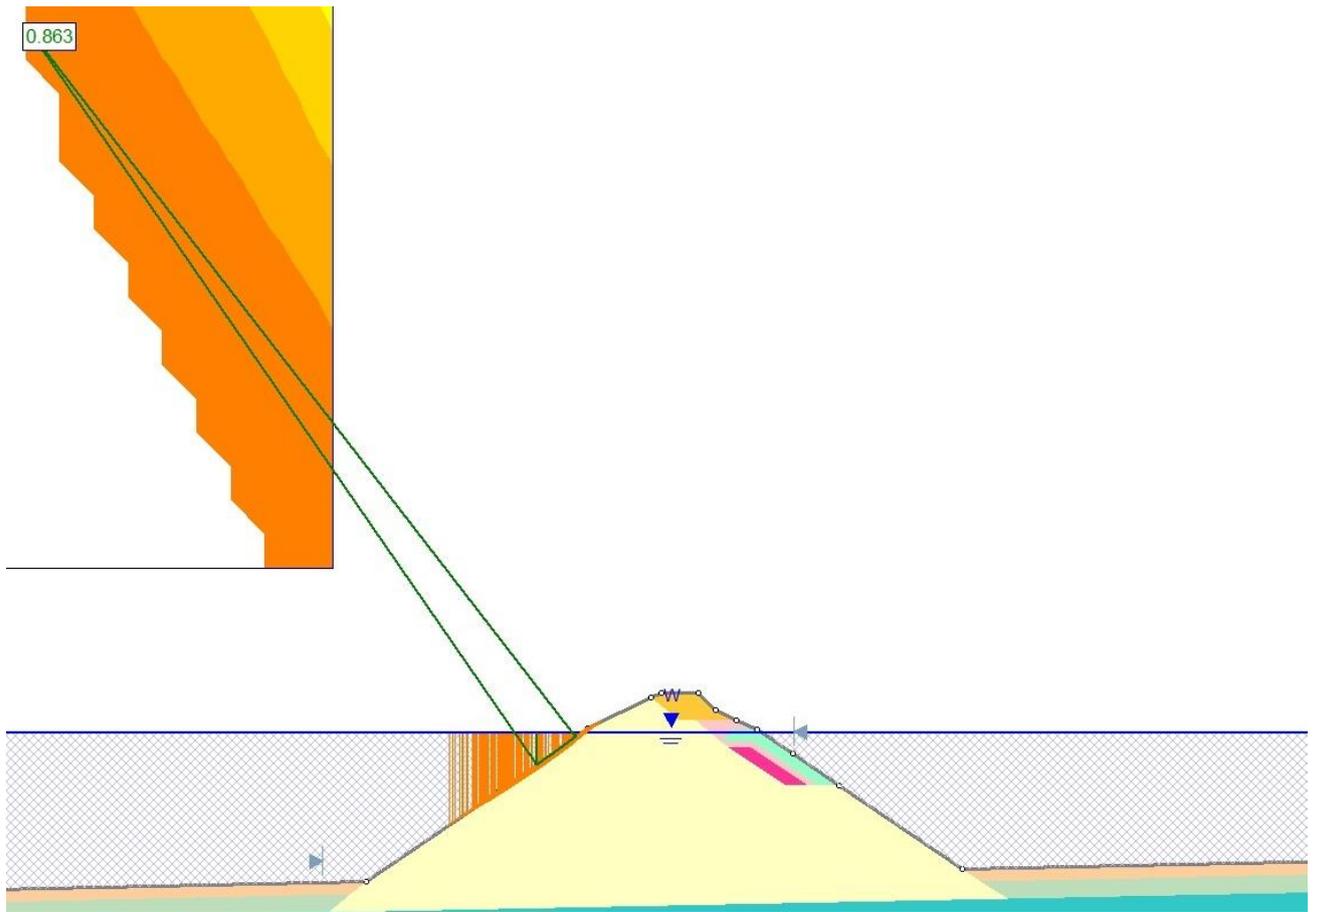

*Slika 3.8. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 prema PP3 za PS1*


**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana:**

$$F_s=1,028$$

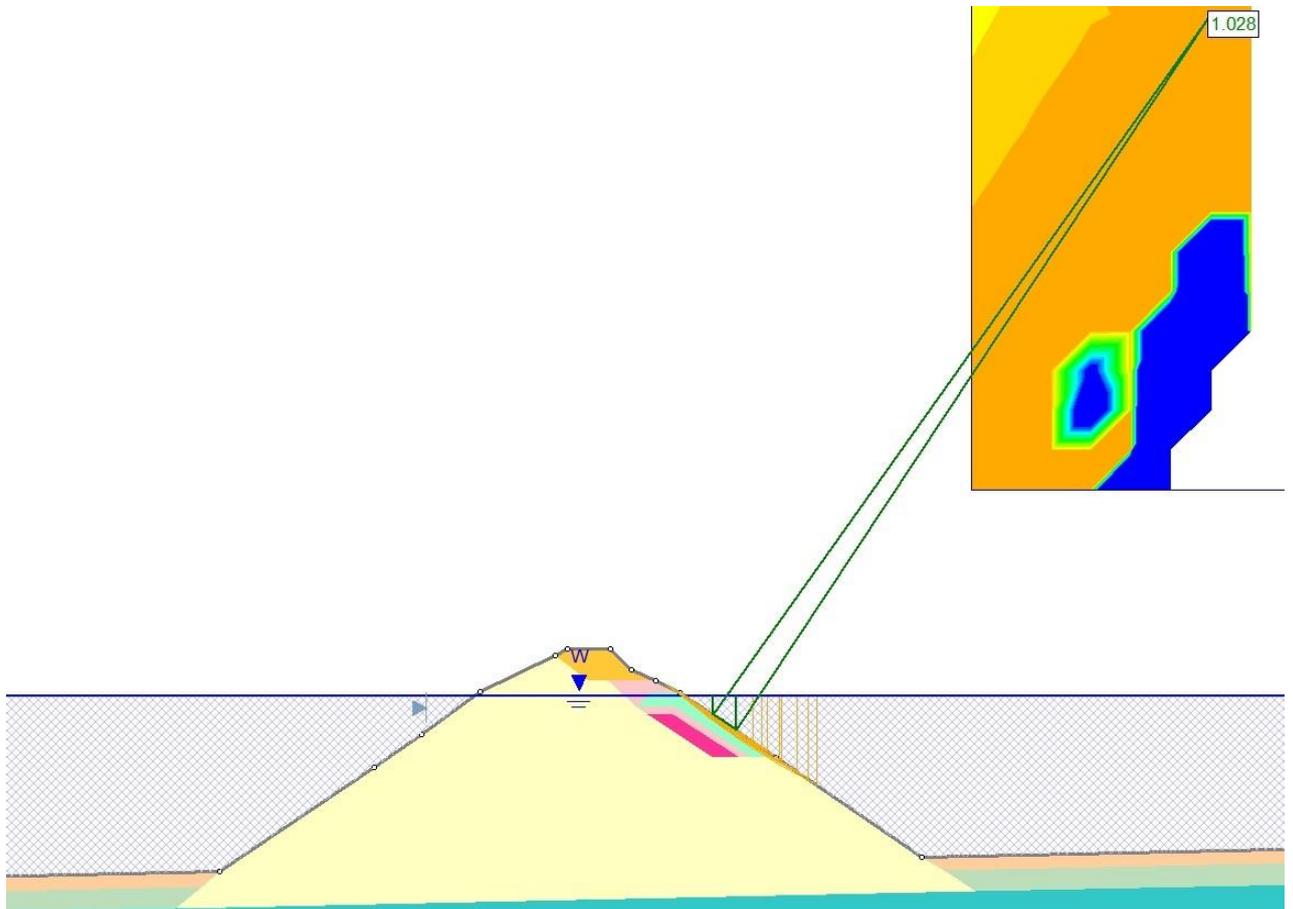

Slika 3.9. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti za stvarno stanje desnog pokosa na presjeku R.11 za PS1


$F_s=0,823$

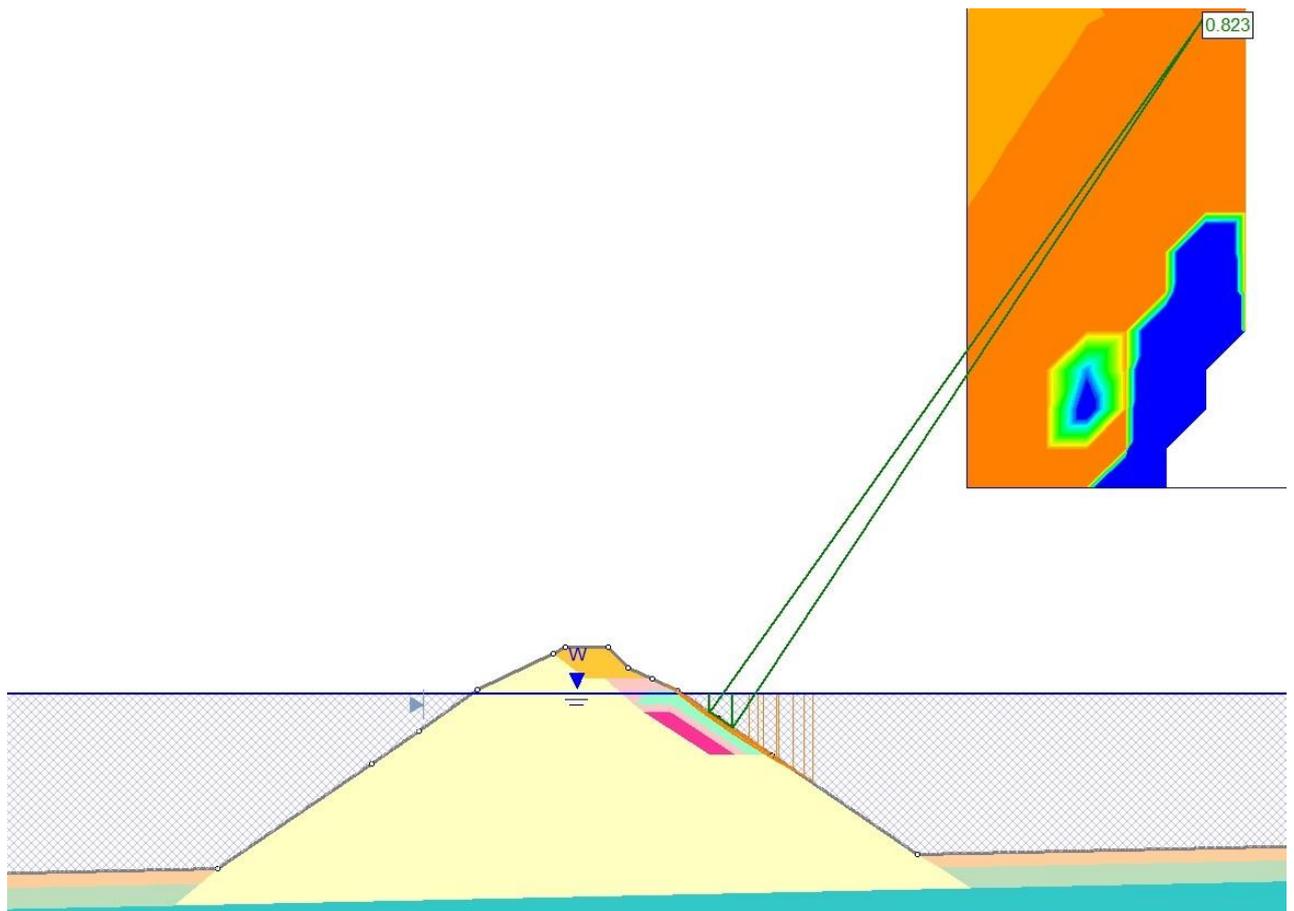


*Slika 3.10. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.11 prema PP3 za PS1*

3.4.2. PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.)+ potres**Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana za  $T_p=95$  god**


$$F_s=0,969$$

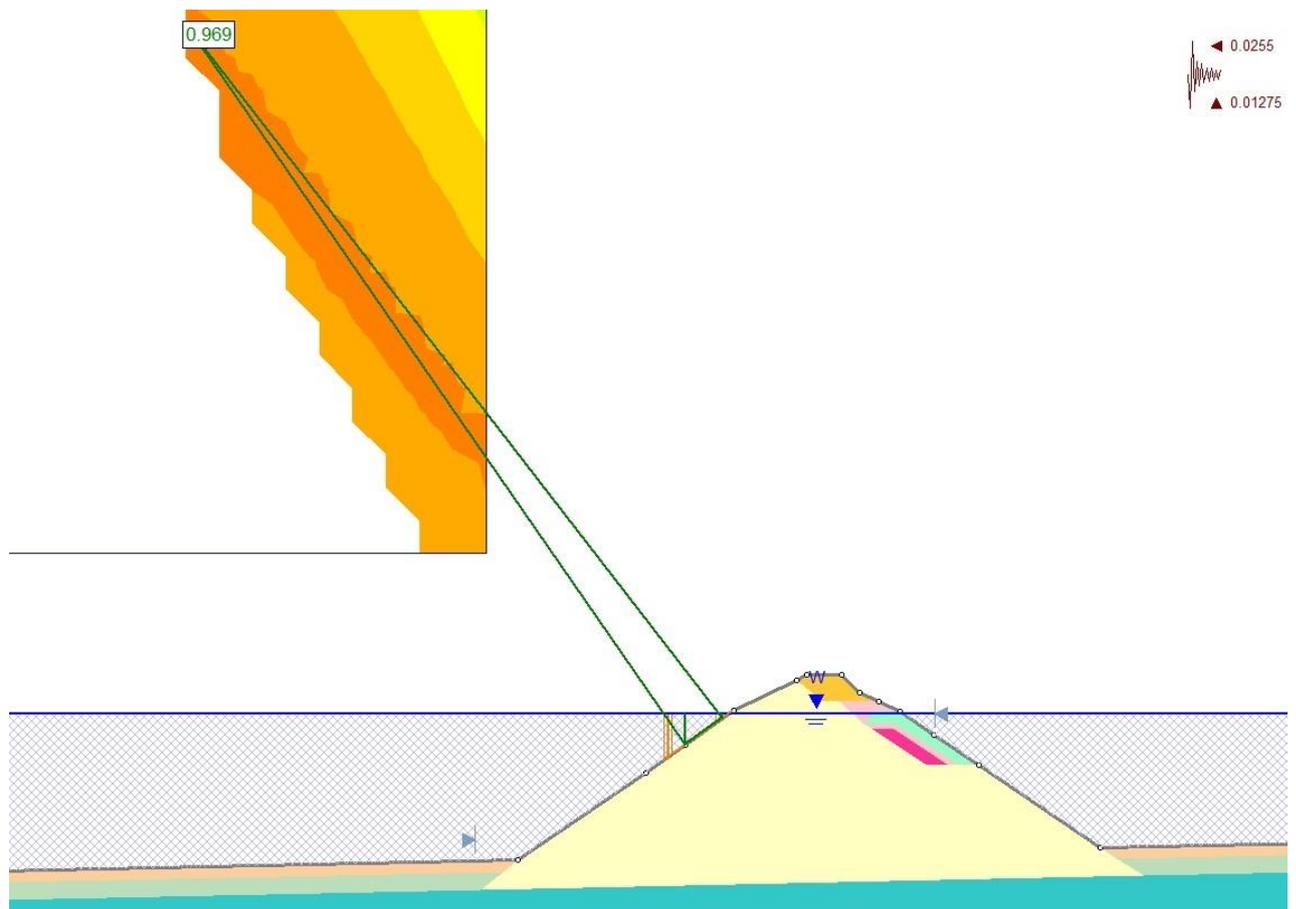


Slika 3.11. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=95$ god -  $F_v \uparrow$ )

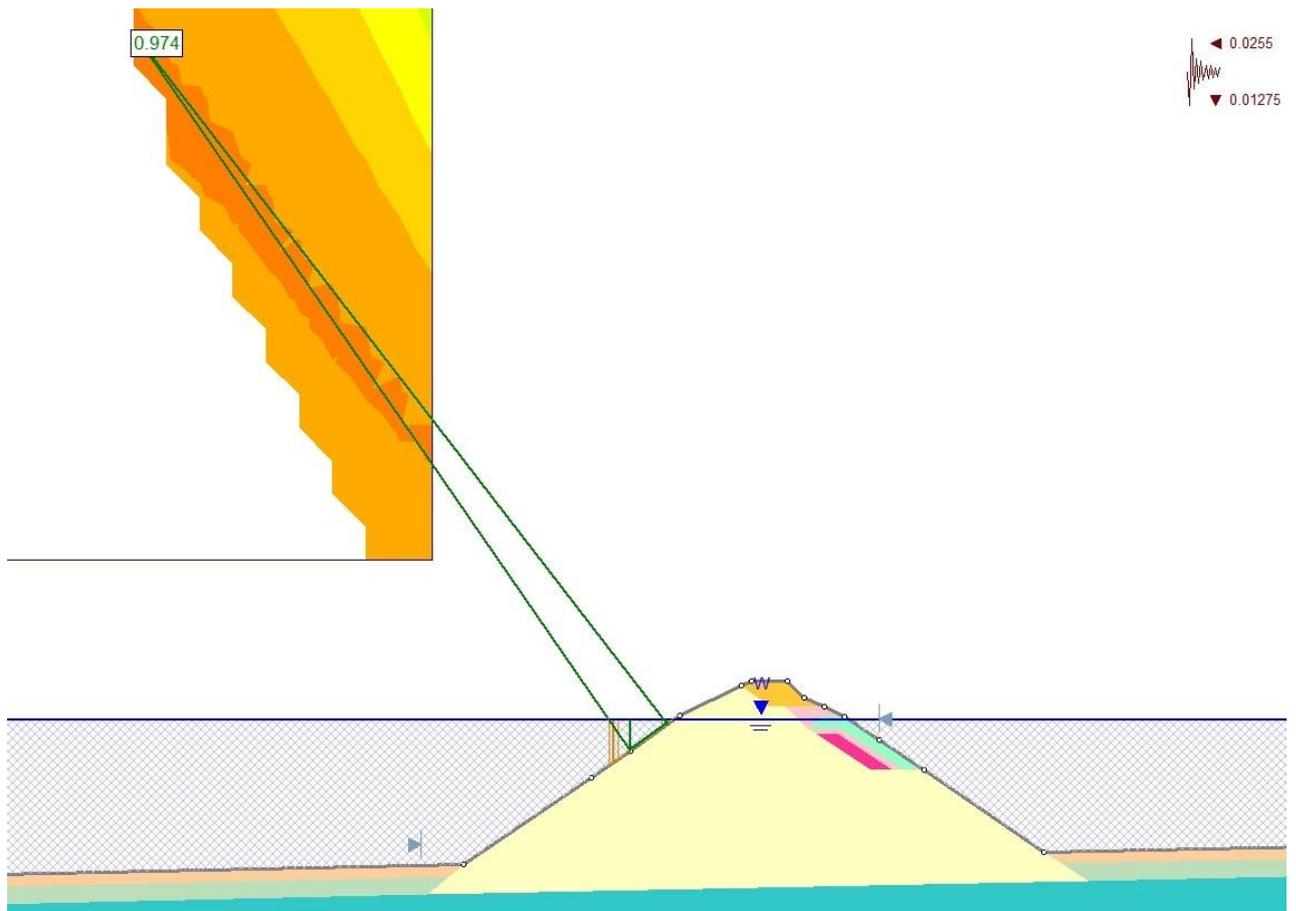$F_s=0,974$ 

Slika 3.12. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=95\text{god} - F_v \downarrow$ )

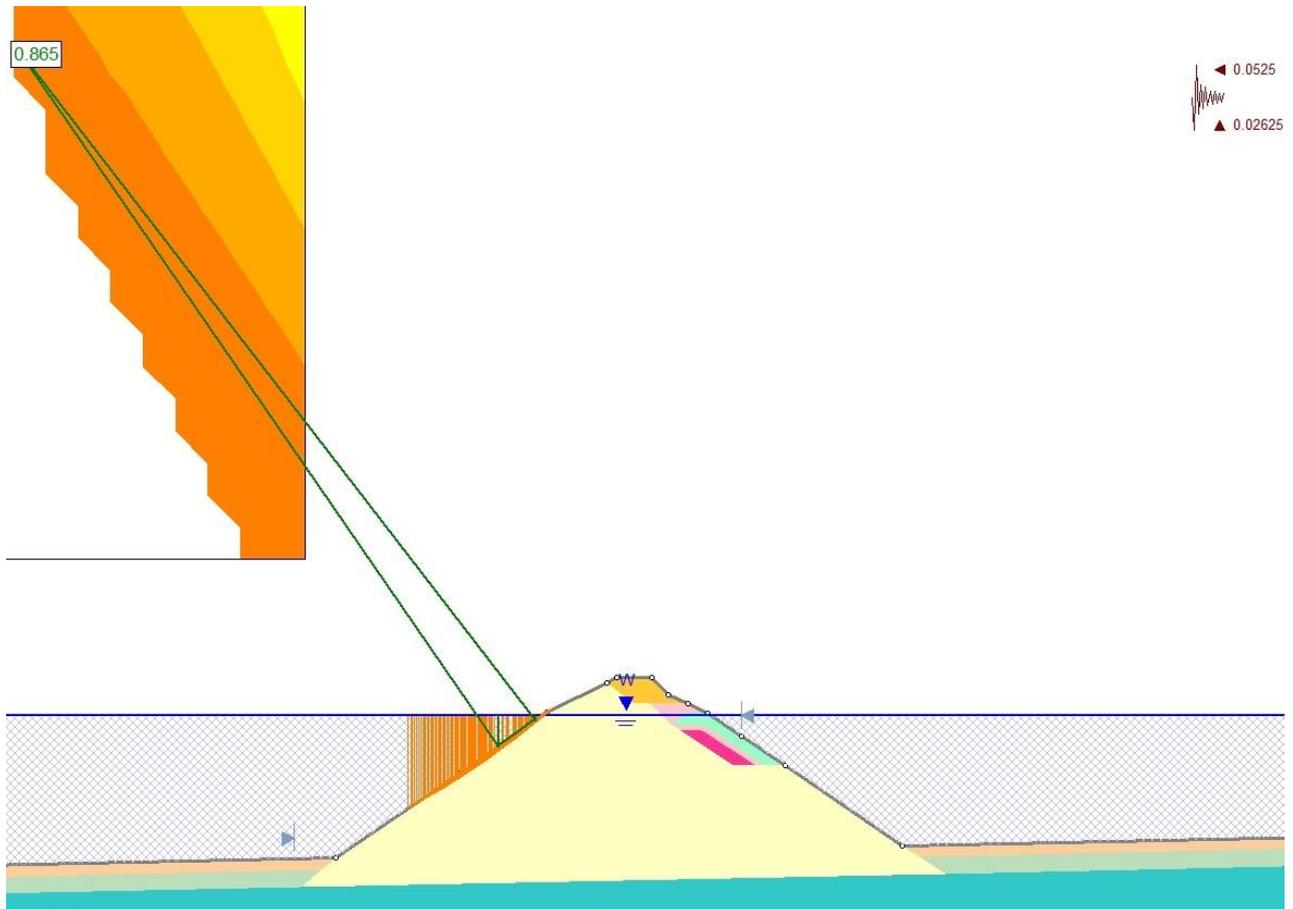**Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana za  $T_p=475$  god** $F_s=0,865$ 


*Slika 3.13. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=475g - F_v \uparrow$ )*

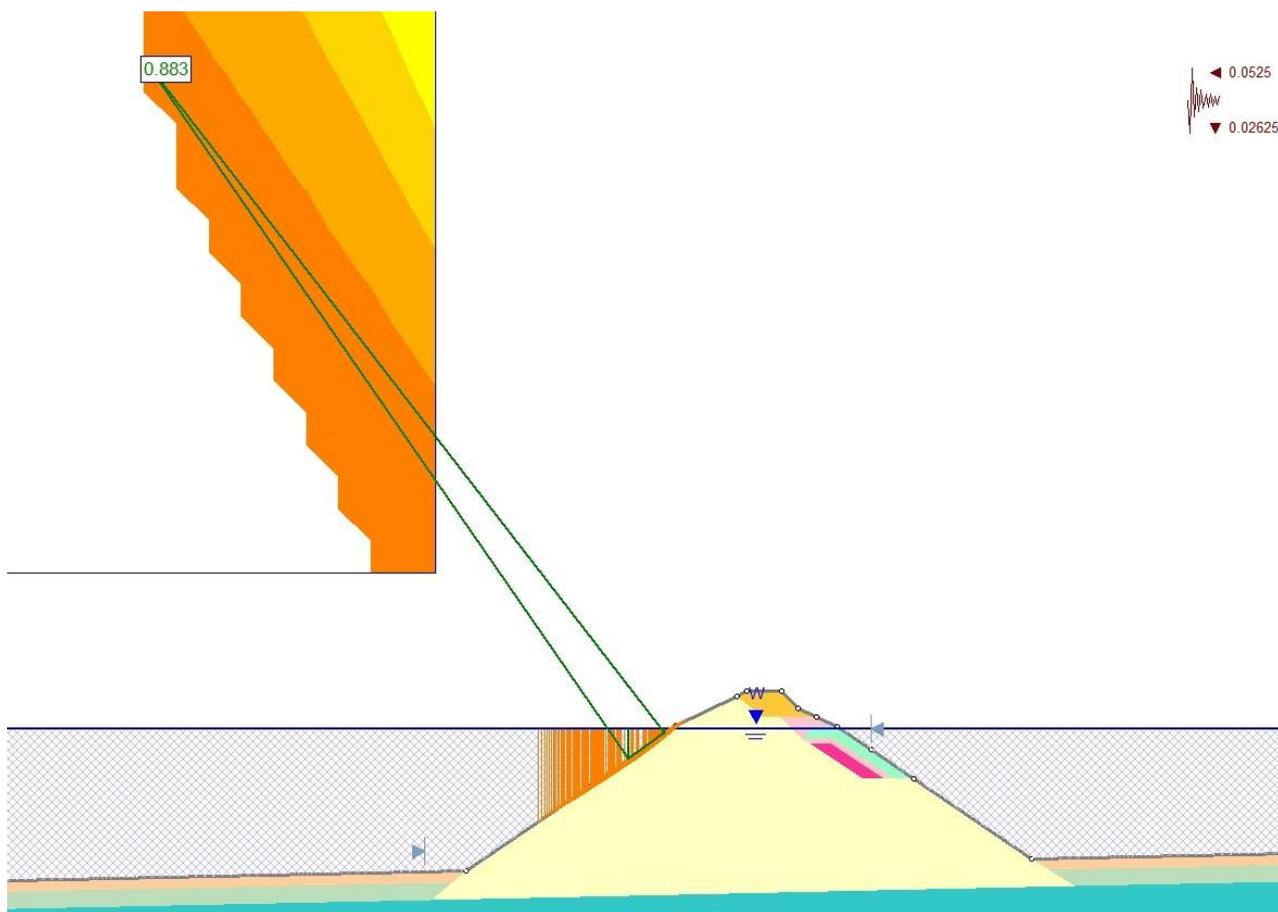$F_s=0,883$ 

Slika 3.14. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=475g - F_v \downarrow$ )


**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana za  $T_p=95$  god:**

$$F_s=1,024$$

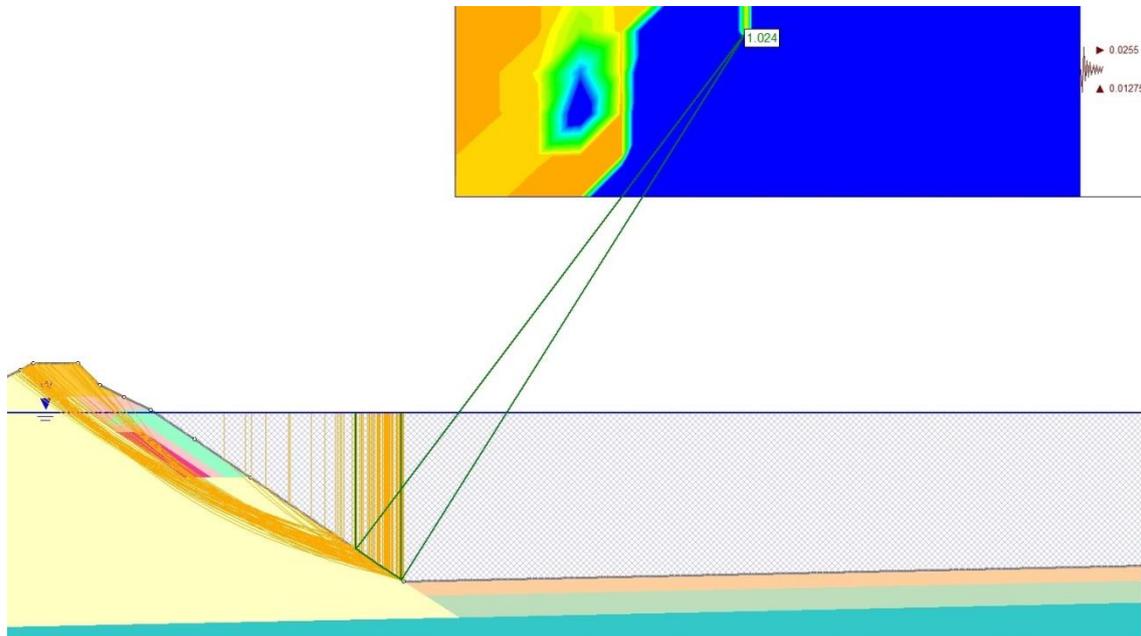

Slika 3.15. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=95g$ -  $F_v \uparrow$ )


$$F_s=1,029$$

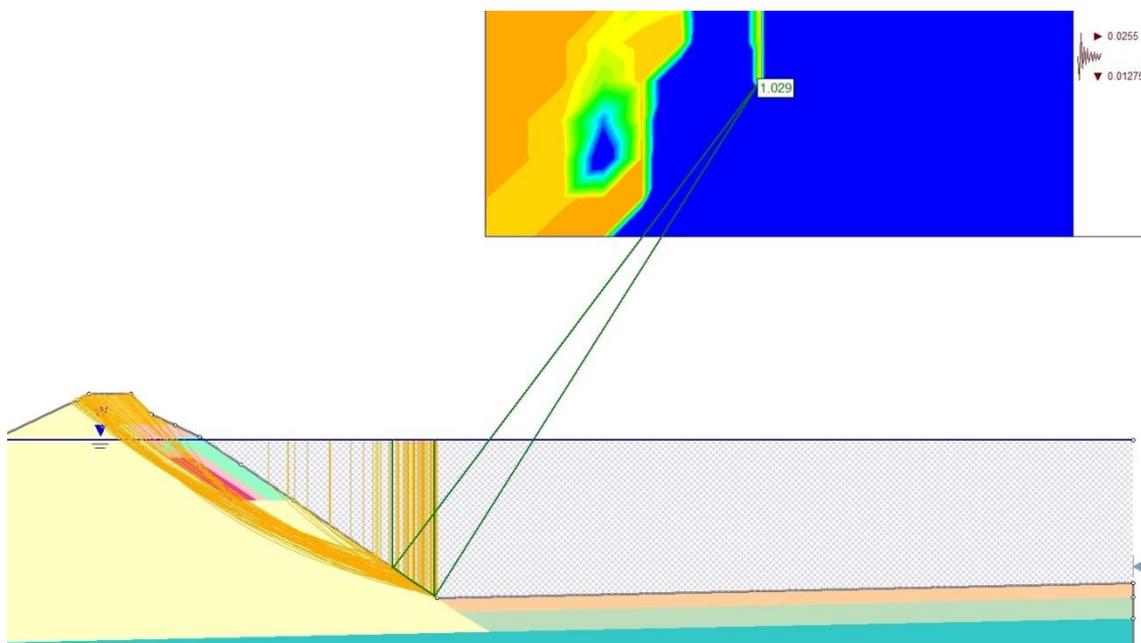

Slika 3.16. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=95g$ -  $F_v \downarrow$ )


**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana za  $T_p=475$  god**

$$F_s=0,912$$

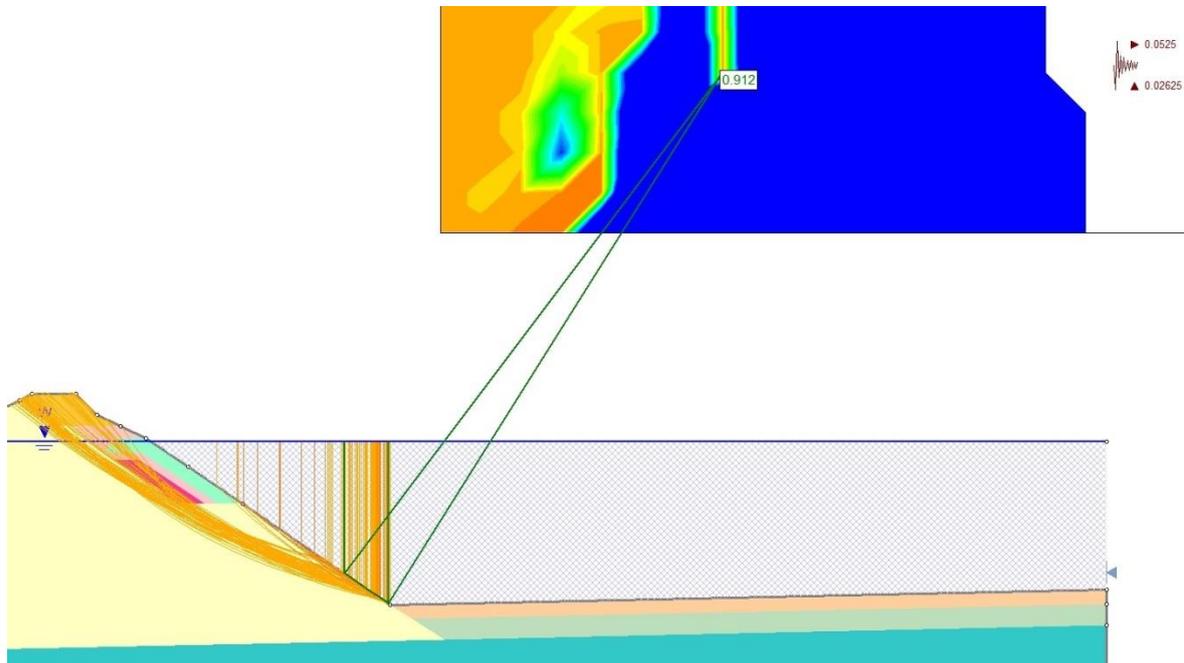

Slika 3.17. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=475g - F_v \uparrow$ )

$$F_s=0,931$$

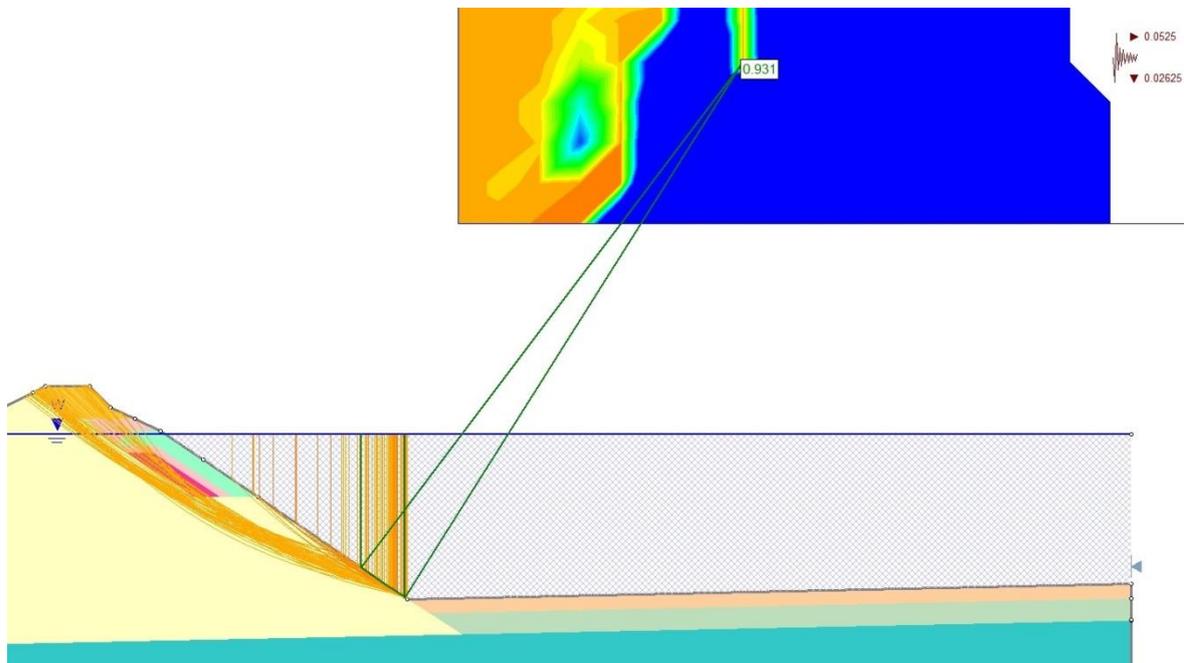

Slika 3.18. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.11 za PS2 ( $T_p=475g - F_v \downarrow$ )

### 3.5. Prikaz rezultata analize stabilnosti za presjek R.3


Za presjek R.3 provedena je analiza stabilnosti pokosa na isti način kao i za presjek R.11.

Dani su rezultati s najnižim faktorom sigurnosti  $F_s$ .

#### 3.5.1. PSI: stalno opterećenje (razina mora na koti $\pm 0,00$ m n.m.)

#### Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana:


$$F_s = 1,277$$

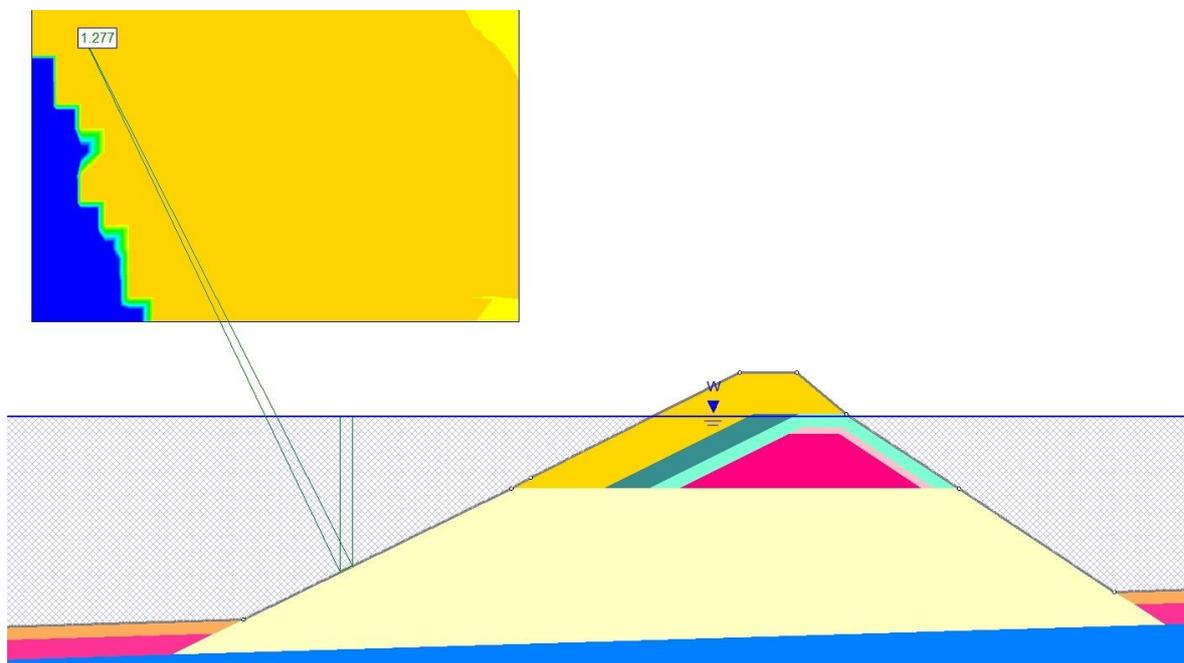

Slika 3.19. Klizna ploha minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.3 prema PP3 za PSI

**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana:**


$$F_s=0,841$$

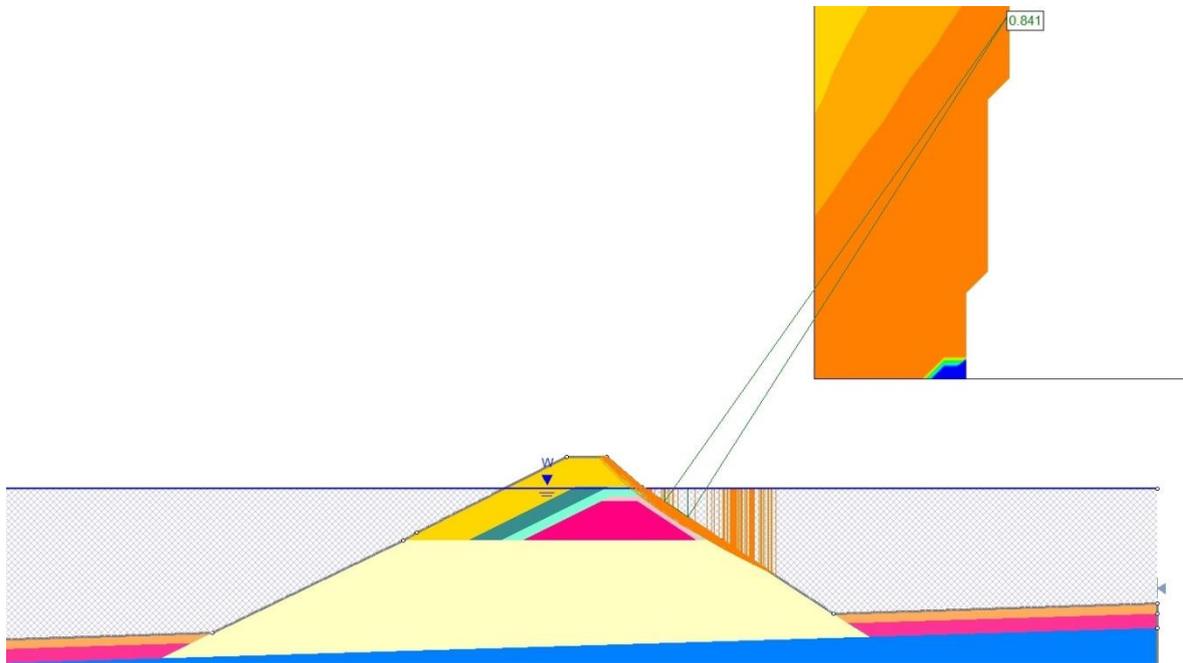

*Slika 3.20. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.3 prema PP3 za PSI*

3.5.2. PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.)+ potres**Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana za  $T_p=475$  god**


$$F_s=1,237$$

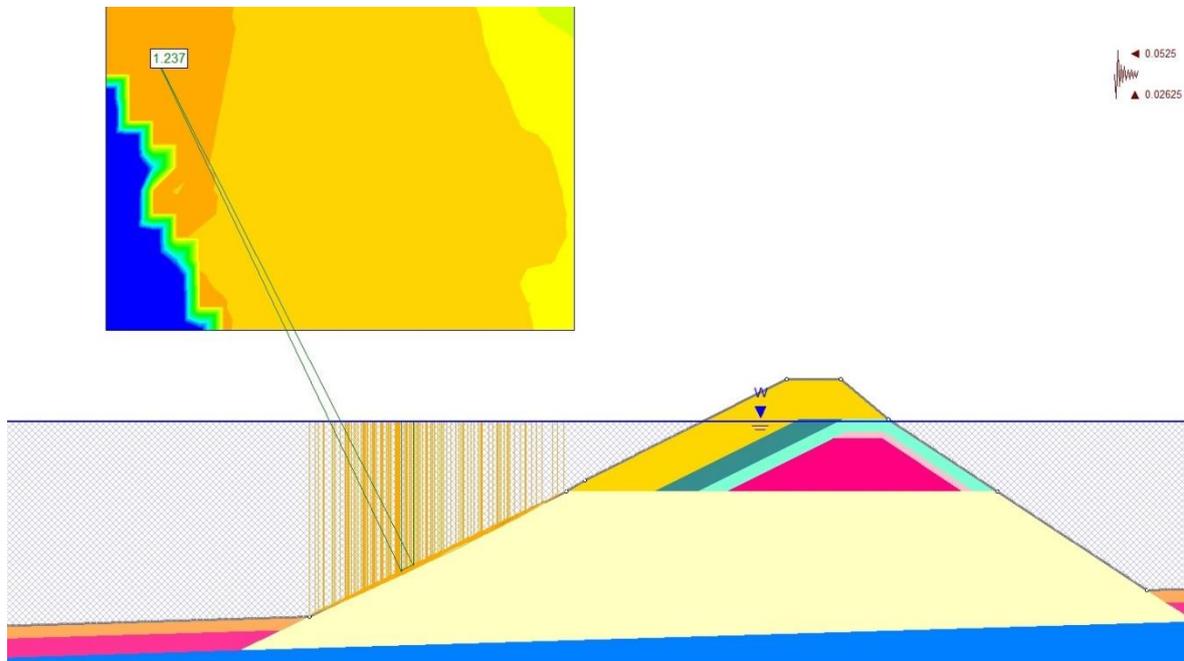

Slika 3.21. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na presjeku R.3 za PS2 ( $T_p=475$ g -  $F_v \uparrow$ )

**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana za  $T_p=475$  god**

$$F_s=0,935$$

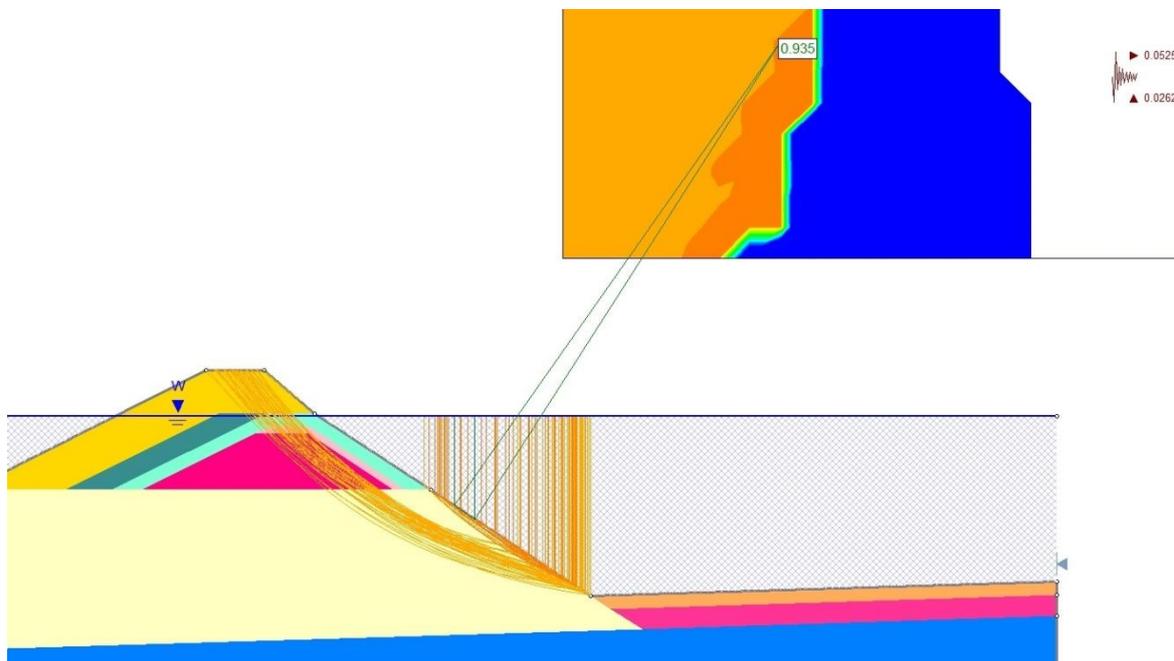

*Slika 3.22. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na presjeku R.3 za PS2 ( $T_p=475g - F_v \uparrow$ )*


Kontrola stabilnosti pokosa lukobrana za projektну situaciju PS1 – stvarno stanje, u kojoj djeluje stalno opterećenje (vlastita težina, te razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m), zadovoljava zadani kriterij, tj. minimalni faktor sigurnosti najkritičnije klizne plohe veći je od minimalnog dozvoljenog faktora sigurnosti. Kontrola stabilnosti pokosa lukobrana za projektну situaciju PS1 prema PP3, ne zadovoljava zadani kriterij.

Kontrola stabilnosti pokosa lukobrana za projektну situaciju PS2, u kojoj djeluje stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.) + potres, ne zadovoljava zadani kriterij, tj minimalni faktor sigurnosti najkritičnije klizne plohe manji je od minimalnog dozvoljenog faktora sigurnosti.


### 3.6. Novi model lukobrana (osigurana stabilnost)

Iz prethodnih analiza je vidljivo da lukobran ne zadovoljava uvjete stabilnosti za važeće propise – PP3. Stoga su napravljene dodatne analize da bi se ustvrdilo bi li ublaženje nagiba pokosa lukobrana doprinijelo njegovoj stabilnosti. U tu svrhu izrađeni su novi računski modeli tla. Nagib pokosa lukobrana ublažen je sa 1:1,5 na 1:2,2.

Prikazani su rezultati analize za presjek R.11, a na isti način je provedena i analiza za presjek R.3.

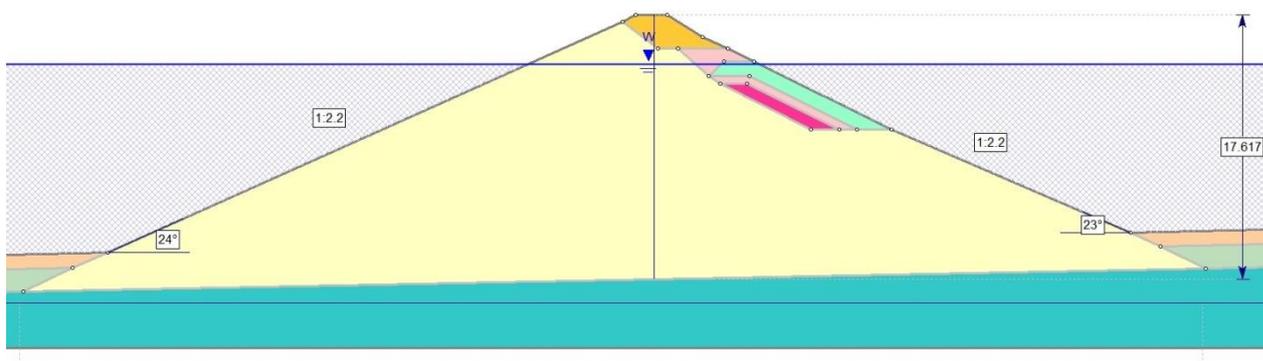

Slika 3.23. Računski model tla za lukobran nagiba pokosa 1:2,2 - presjek R.11

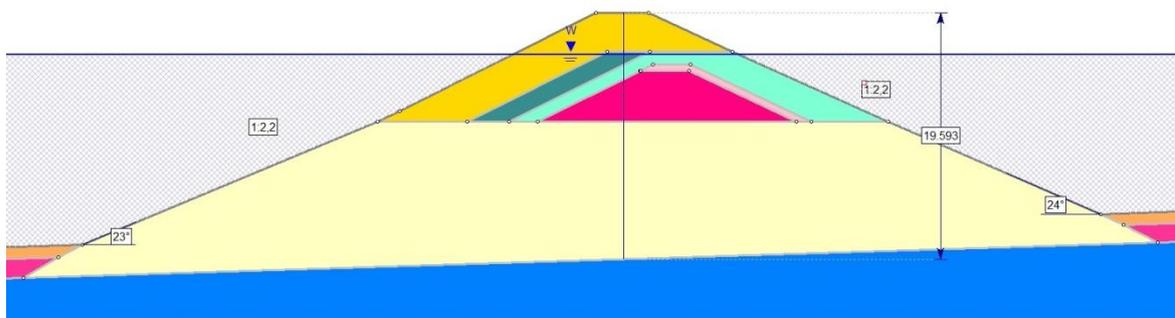


Slika 3.24. Računski model tla za lukobran nagiba pokosa 1:2,2 - presjek R.3

### 3.6. Prikaz rezultata analize stabilnosti za novi model presjeka R.11

#### 3.6.1. PSI: stalno opterećenje (razina mora na koti $\pm 0,00$ m n.m.)

#### Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana:


$$F_s=1,332$$

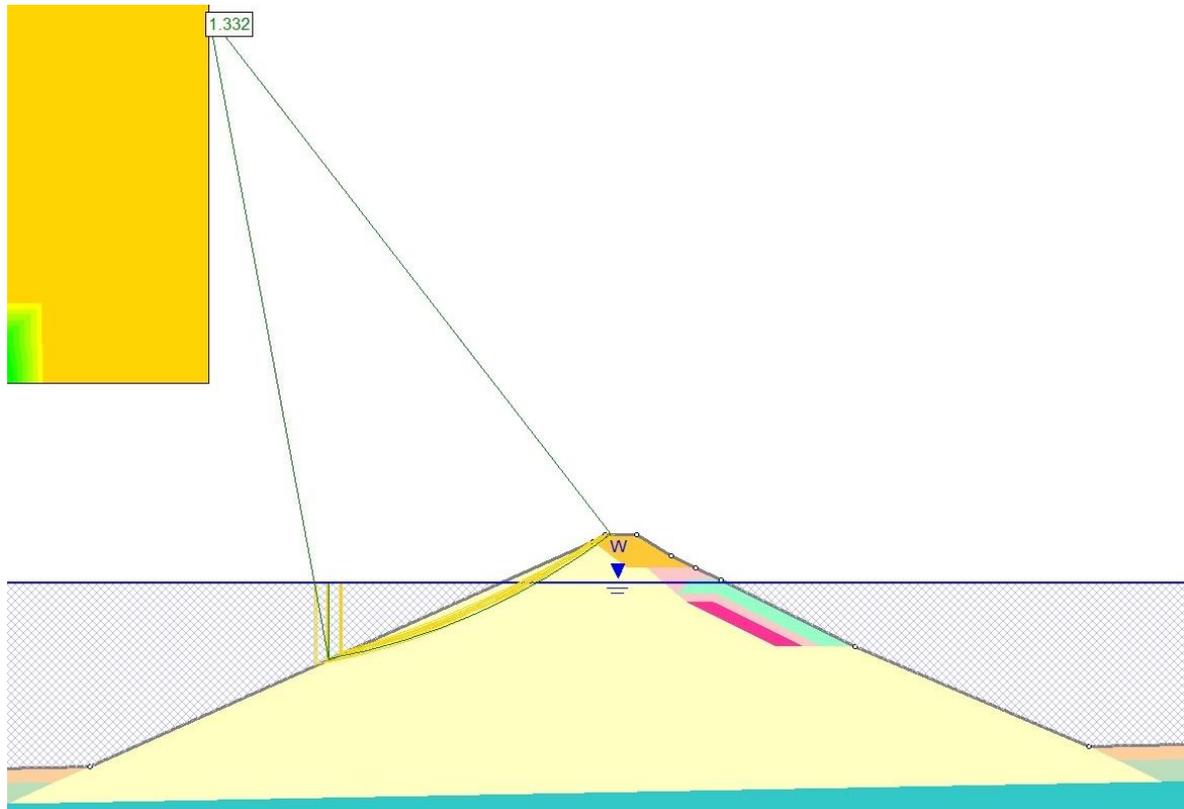


Slika 3.25. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3

**Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana:**


$$F_s=1,118$$

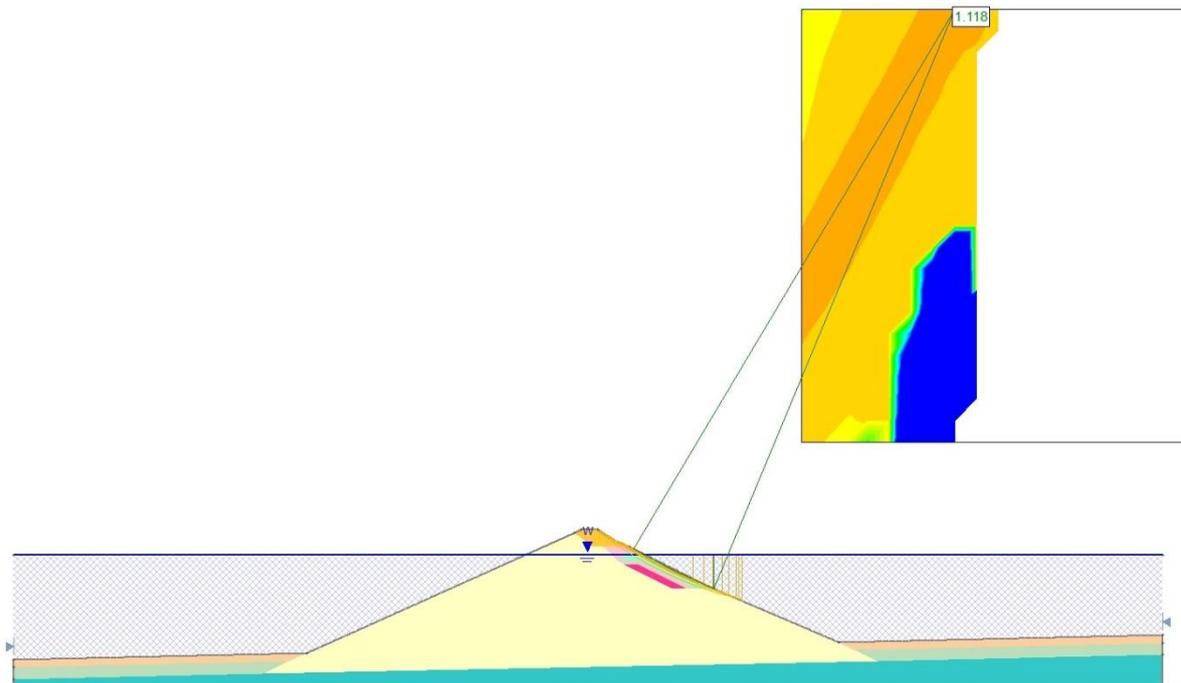

*Slika 3.26. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3*

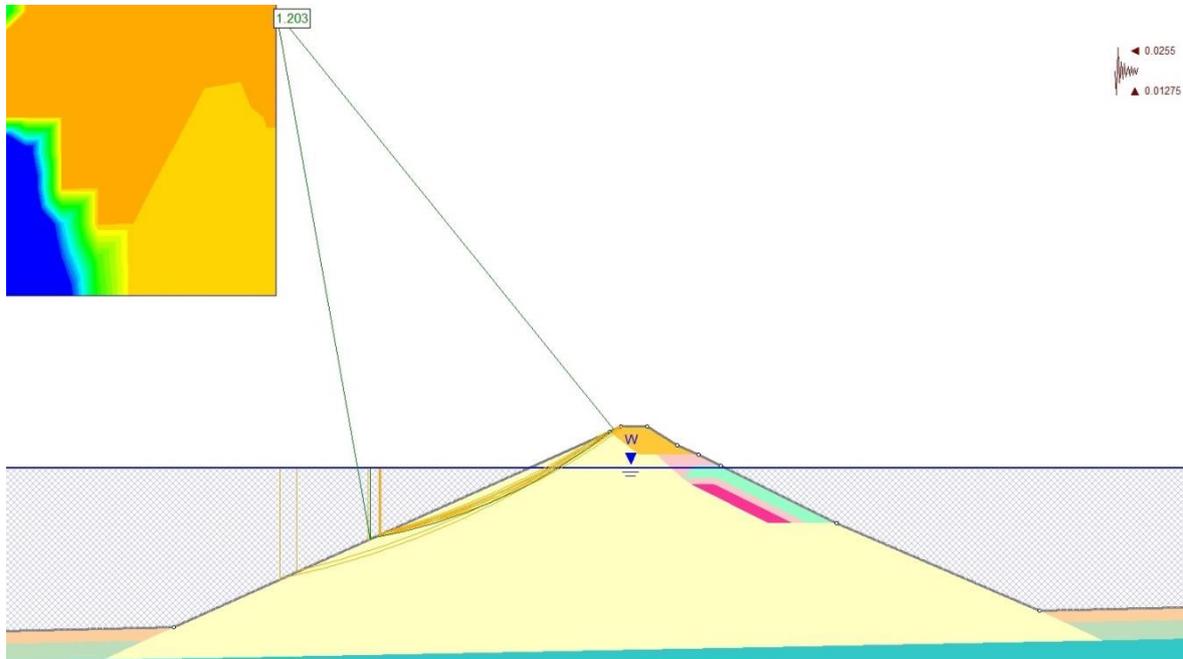
3.6.2. PS2: stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.)+ potres**Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana za  $T_p=95$  god** $F_s=1,203$ 

Slika 3.27. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=95$ god -  $F_v \uparrow$ )

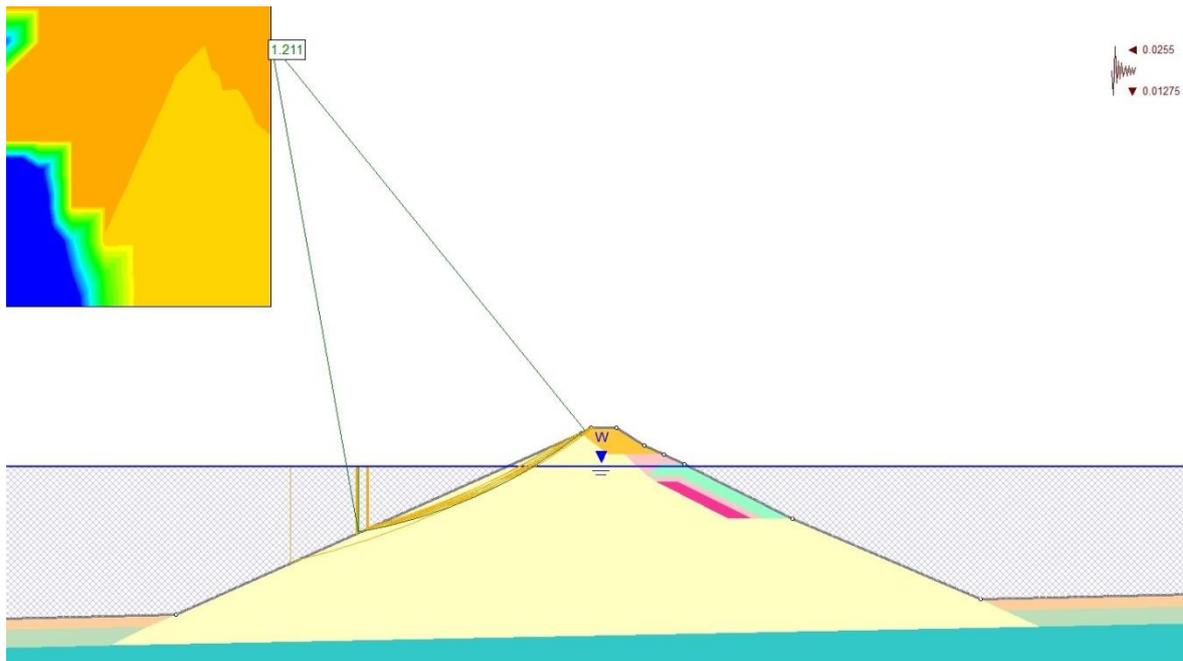
$F_s=1,211$ 

Slika 3.28. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=95$ god -  $F_v \downarrow$ )

### Rezultati analize stabilnosti lijevog pokosa lukobrana za $T_p=475$ god

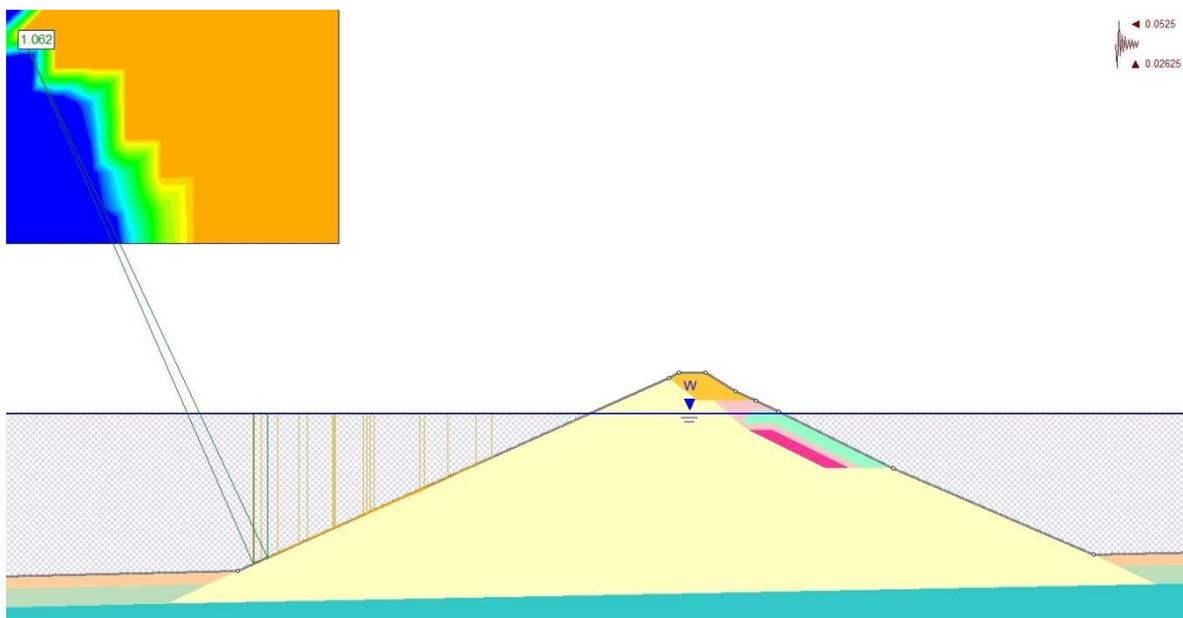
 $F_s=1,062$ 

Slika 3.29. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=475$ god -  $F_v \uparrow$ )

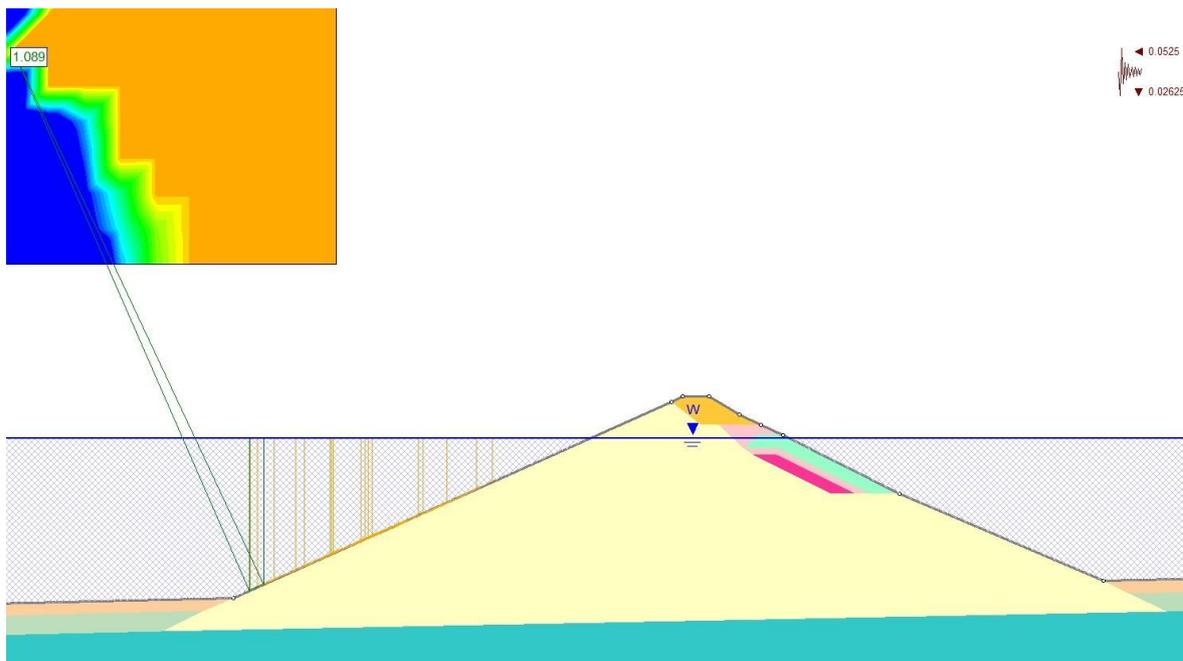
$F_s=1,089$ 


Slika 3.30. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti lijevog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=475$ god -  $F_v \downarrow$ )

### Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana za $T_p=95$ god

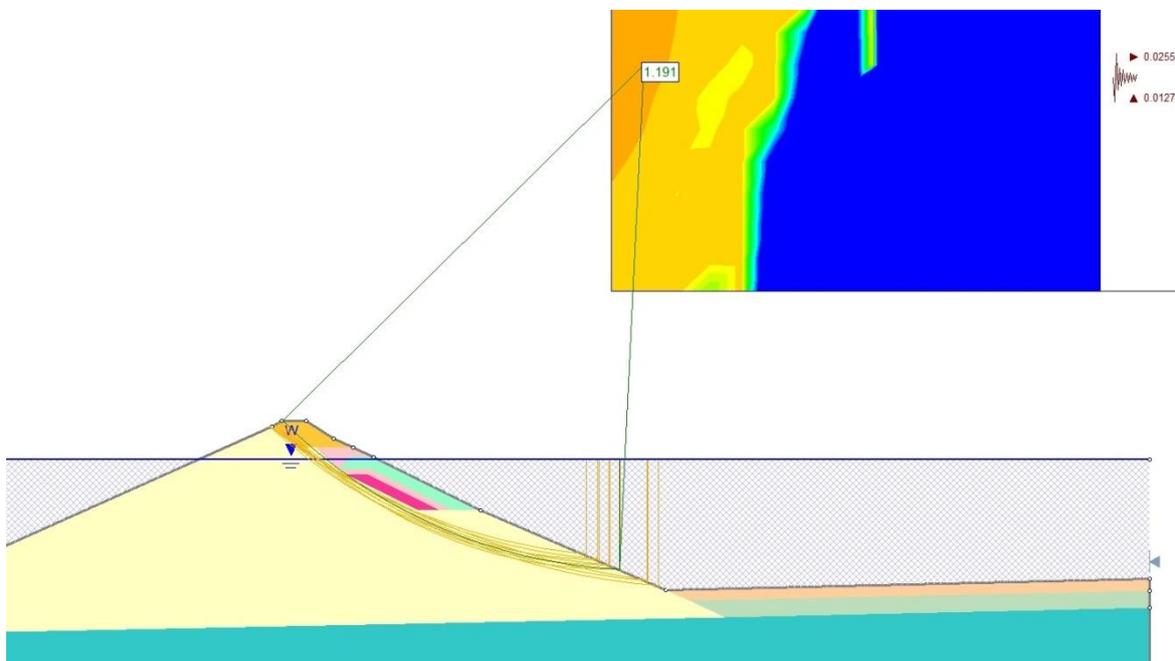
 $F_s=1,191$ 


Slika 3.31. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=95$ god -  $F_v \uparrow$ )

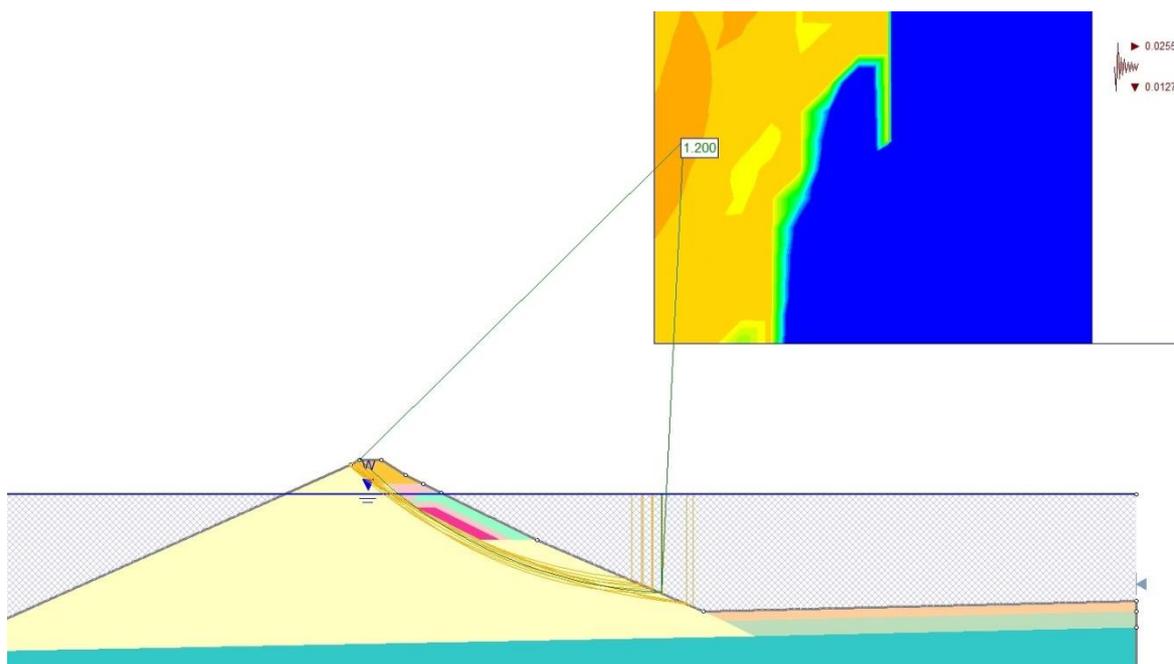$F_s=1,200$ 


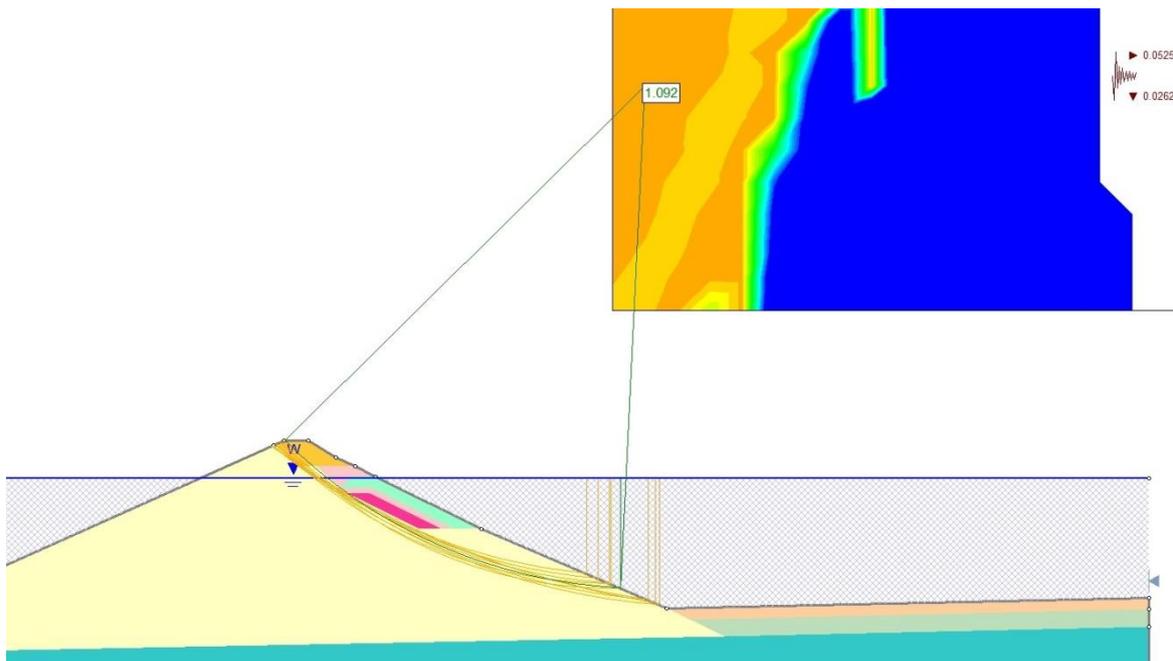
Slika 3.32. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=95$ god -  $F_v \downarrow$ )

### Rezultati analize stabilnosti desnog pokosa lukobrana za $T_p=475$ god

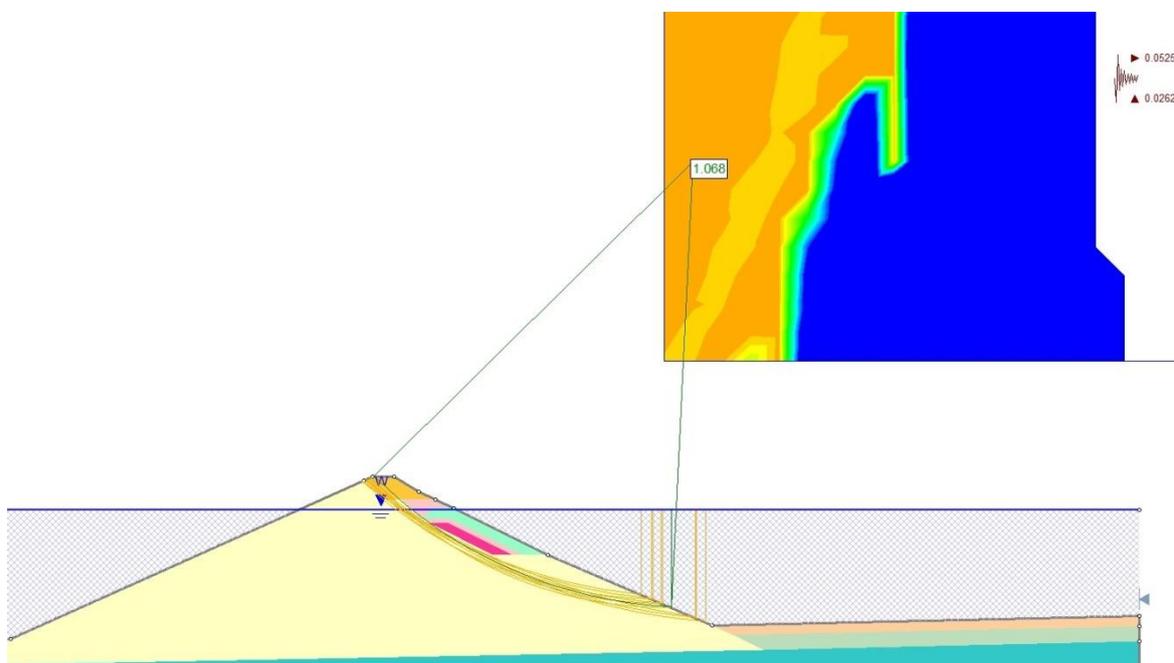 $F_s=1,068$ 


Slika 3.33. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=475$ god -  $F_v \uparrow$ )

$$F_s=1,092$$



Slika 3.34. Klizne plohe minimalnog faktora sigurnosti desnog pokosa lukobrana na novom presjeku R.11 prema PP3 za PS2 ( $T_p=475$ god -  $F_v \downarrow$ )

Kontrola stabilnosti pokosa na novim modelima lukobrana za projektnu situaciju PS1, u kojoj djeluje stalno opterećenje te razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m., zadovoljava zadani kriterij, tj. minimalni faktor sigurnosti najkritičnije klizne plohe veći je od minimalnog dozvoljenog faktora sigurnosti.

Kontrola stabilnosti pokosa na novim modelima lukobrana za projektnu situaciju PS2, u kojoj djeluje stalno opterećenje (razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.) te potres, zadovoljava zadani kriterij, tj. minimalni faktor sigurnosti najkritičnije klizne plohe veći je od minimalnog dozvoljenog faktora sigurnosti.

### 3.7. Tablični prikaz rezultata analize stabilnosti

Dan je tablični prikaz rezultata analize stabilnosti prema faktorima sigurnosti  $F_s$  za pojedinu projektnu situaciju.

Tablica 3.8. Faktori sigurnosti za presjek lukobrana R.11

|     |   |               | LIJEVI POKOS            |                      | DESNI POKOS          |                      |
|-----|---|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   |               | FAKTOR SIGURNOSTI $F_s$ |                      |                      |                      |
| PS1 | STVARNO                                     |               | 1,078                   |                      | 1,028                |                      |
|     | PP3   |               | 0,863                   |                      | 0,823                |                      |
| PS2 | PP3<br>(jedinični<br>parcijalni<br>faktori) | $T_p=95$ god  | 0,969 <sup>(1)</sup>    | 0,974 <sup>(2)</sup> | 1,024 <sup>(1)</sup> | 1,029 <sup>(2)</sup> |
|     |   | $T_p=475$ god | 0,865 <sup>(1)</sup>    | 0,883 <sup>(2)</sup> | 0,912 <sup>(1)</sup> | 0,931 <sup>(2)</sup> |

(1) –  $F_V \uparrow$

(2) –  $F_V \downarrow$

Tablica 3.9. Faktori sigurnosti za presjek lukobrana R.3

|     |   |               | LIJEVI POKOS            |                      | DESNI POKOS          |                      |
|-----|---|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   |               | FAKTOR SIGURNOSTI $F_s$ |                      |                      |                      |
| PS1 | STVARNO                                     |               | 1,596                   |                      | 1,051                |                      |
|     | PP3   |               | 1,277                   |                      | 0,841                |                      |
| PS2 | PP3<br>(jedinični<br>parcijalni<br>faktori) | $T_p=95$ god  | 1,408 <sup>(1)</sup>    | 1,416 <sup>(2)</sup> | 1,051 <sup>(1)</sup> | 1,057 <sup>(2)</sup> |
|     |   | $T_p=475$ god | 1,237 <sup>(1)</sup>    | 1,267 <sup>(2)</sup> | 0,935 <sup>(1)</sup> | 0,955 <sup>(2)</sup> |

(1) –  $F_V \uparrow$

(2) –  $F_V \downarrow$

Tablica 3.10. Faktori sigurnosti za novi presjek lukobrana R.11

|     |   |               | LIJEVI POKOS            |                      | DESNI POKOS          |                      |
|-----|---|---------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   |               | FAKTOR SIGURNOSTI $F_s$ |                      |                      |                      |
| PS1 | PP3   |               | 1,332                   |                      | 1,118                |                      |
| PS2 | PP3<br>(jedinični<br>parcijalni<br>faktori) | $T_p=95$ god  | 1,203 <sup>(1)</sup>    | 1,211 <sup>(2)</sup> | 1,191 <sup>(1)</sup> | 1,200 <sup>(2)</sup> |
|     |   | $T_p=475$ god | 1,062 <sup>(1)</sup>    | 1,089 <sup>(2)</sup> | 1,068 <sup>(1)</sup> | 1,092 <sup>(2)</sup> |

(1) –  $F_V \uparrow$

(2) –  $F_V \downarrow$

Tablica 3.11. Faktori sigurnosti za novi presjek lukobrana R.3

|     |   | LIJEVI POKOS            |                      | DESNI POKOS          |                      |                      |
|-----|---|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |   | FAKTOR SIGURNOSTI $F_s$ |                      |                      |                      |                      |
| PS1 | PP3   |                         | 1,400                |                      | 1,245                |                      |
| PS2 | PP3<br>(jedinični<br>parcijalni<br>faktori) | $T_p=95$ god            | 1,264 <sup>(1)</sup> | 1,274 <sup>(2)</sup> | 1,248 <sup>(1)</sup> | 1,256 <sup>(2)</sup> |
|     |   | $T_p=475$ god           | 1,129 <sup>(1)</sup> | 1,157 <sup>(2)</sup> | 1,089 <sup>(1)</sup> | 1,116 <sup>(2)</sup> |

(1) –  $F_V \uparrow$ (2) –  $F_V \downarrow$ 

Analiza stabilnosti pokosa za stvarno stanje – PS1 nije provedena, jer je dokazano da zadovoljava za PP3.

#### 4. ZAKLJUČAK

Na osnovu provedenih analiza stabilnosti lijeve i desne strane pokosa lukobrana na presjecima R.11 te R.3, vidljivo je da lukobran ACI marine Rovinj ne zadovoljava kriterij minimalnog dozvoljenog faktora sigurnosti ( $F_s=1,00$ ) u slučaju stalnog opterećenja i potresa s povratnim periodima od 95 i 475 godina. U slučaju stalnog opterećenja (vlastita težina, stalna razina mora na koti  $\pm 0,00$  m n.m.), lukobran zadovoljava kriterije minimalnih faktora sigurnosti za stvarno stanje, ali ne i za analizu izvršenu prema važećim propisima – PP3 (Eurokod 7). Da bi lukobran zadovoljio kriterije stabilnosti za dane projektne situacije, potrebno je izvršiti sanaciju lukobrana pri kojoj bi se pokos lukobrana izveo u nagibu 1:2,2.

## 5. LITERATURA

- Geotehnički elaborat GEO – 636/2016, ACI MARINA ROVINJ (REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA), GEO – 5 d.o.o., Rovinj, 2016.
- Nataša Štambuk Cvitanović: Stabilnost kosina, nastavni materijali iz kolegija Mehanika tla i temeljenje,  
<http://cigla.gradst.hr/moodle26/mod/folder/view.php?id=2678> (11.6.2017.)
- Marijan Herak: Karte potresnih područja Republike Hrvatske,  
<http://seizkarta.gfz.hr/karta.php> (13.6.2017.)
- Eurokod 7: Geotehničko projektiranje HRN EN 1997-1:2012
- Eurokod 8: Projektiranje potresne otpornosti konstrukcija HRN EN 1998-1:2011
- Vlasta Szavits – Nossan: Stabilnost kosina,  
[https://www.grad.unizg.hr/download/repository/13.Predavanje\\_MT.pdf](https://www.grad.unizg.hr/download/repository/13.Predavanje_MT.pdf)  
(7.6.2017.)

## **6. PRILOZI**

## **6.1. Ortofotosnimak s položajem novoplaniranog objekta**

## **6.2. Tlocrtna dispozicija sondažnih bušotina i inženjersko geoloških profila**

### **6.3. Inženjersko geološki profili**

## **6.4. Profili bušotina**

## **6.5. Presjek R.11**

## **6.6. Presjek R.3**



LEGENDA :




POLOŽAJ NOVOPLANIRANOG OBJEKTA

**GEO-5** d.o.o.

M 1:10000

|            |  |             |                 |
|------------|--|-------------|-----------------|
| OBIJEKT    | Rekonstrukcija ACI Marina Rovinj)                  |             |                 |
| SADRŽAJ    | Ortofoto snimak s položajem novoplaniranog objekta |             |                 |
| PROJEKTANT | Milan Mihovilović, dipl.ing.geol.                  |             |                 |
| DATUM      | 2.2016   | PRILOG br.1 | GEO 636/2016/P1 |

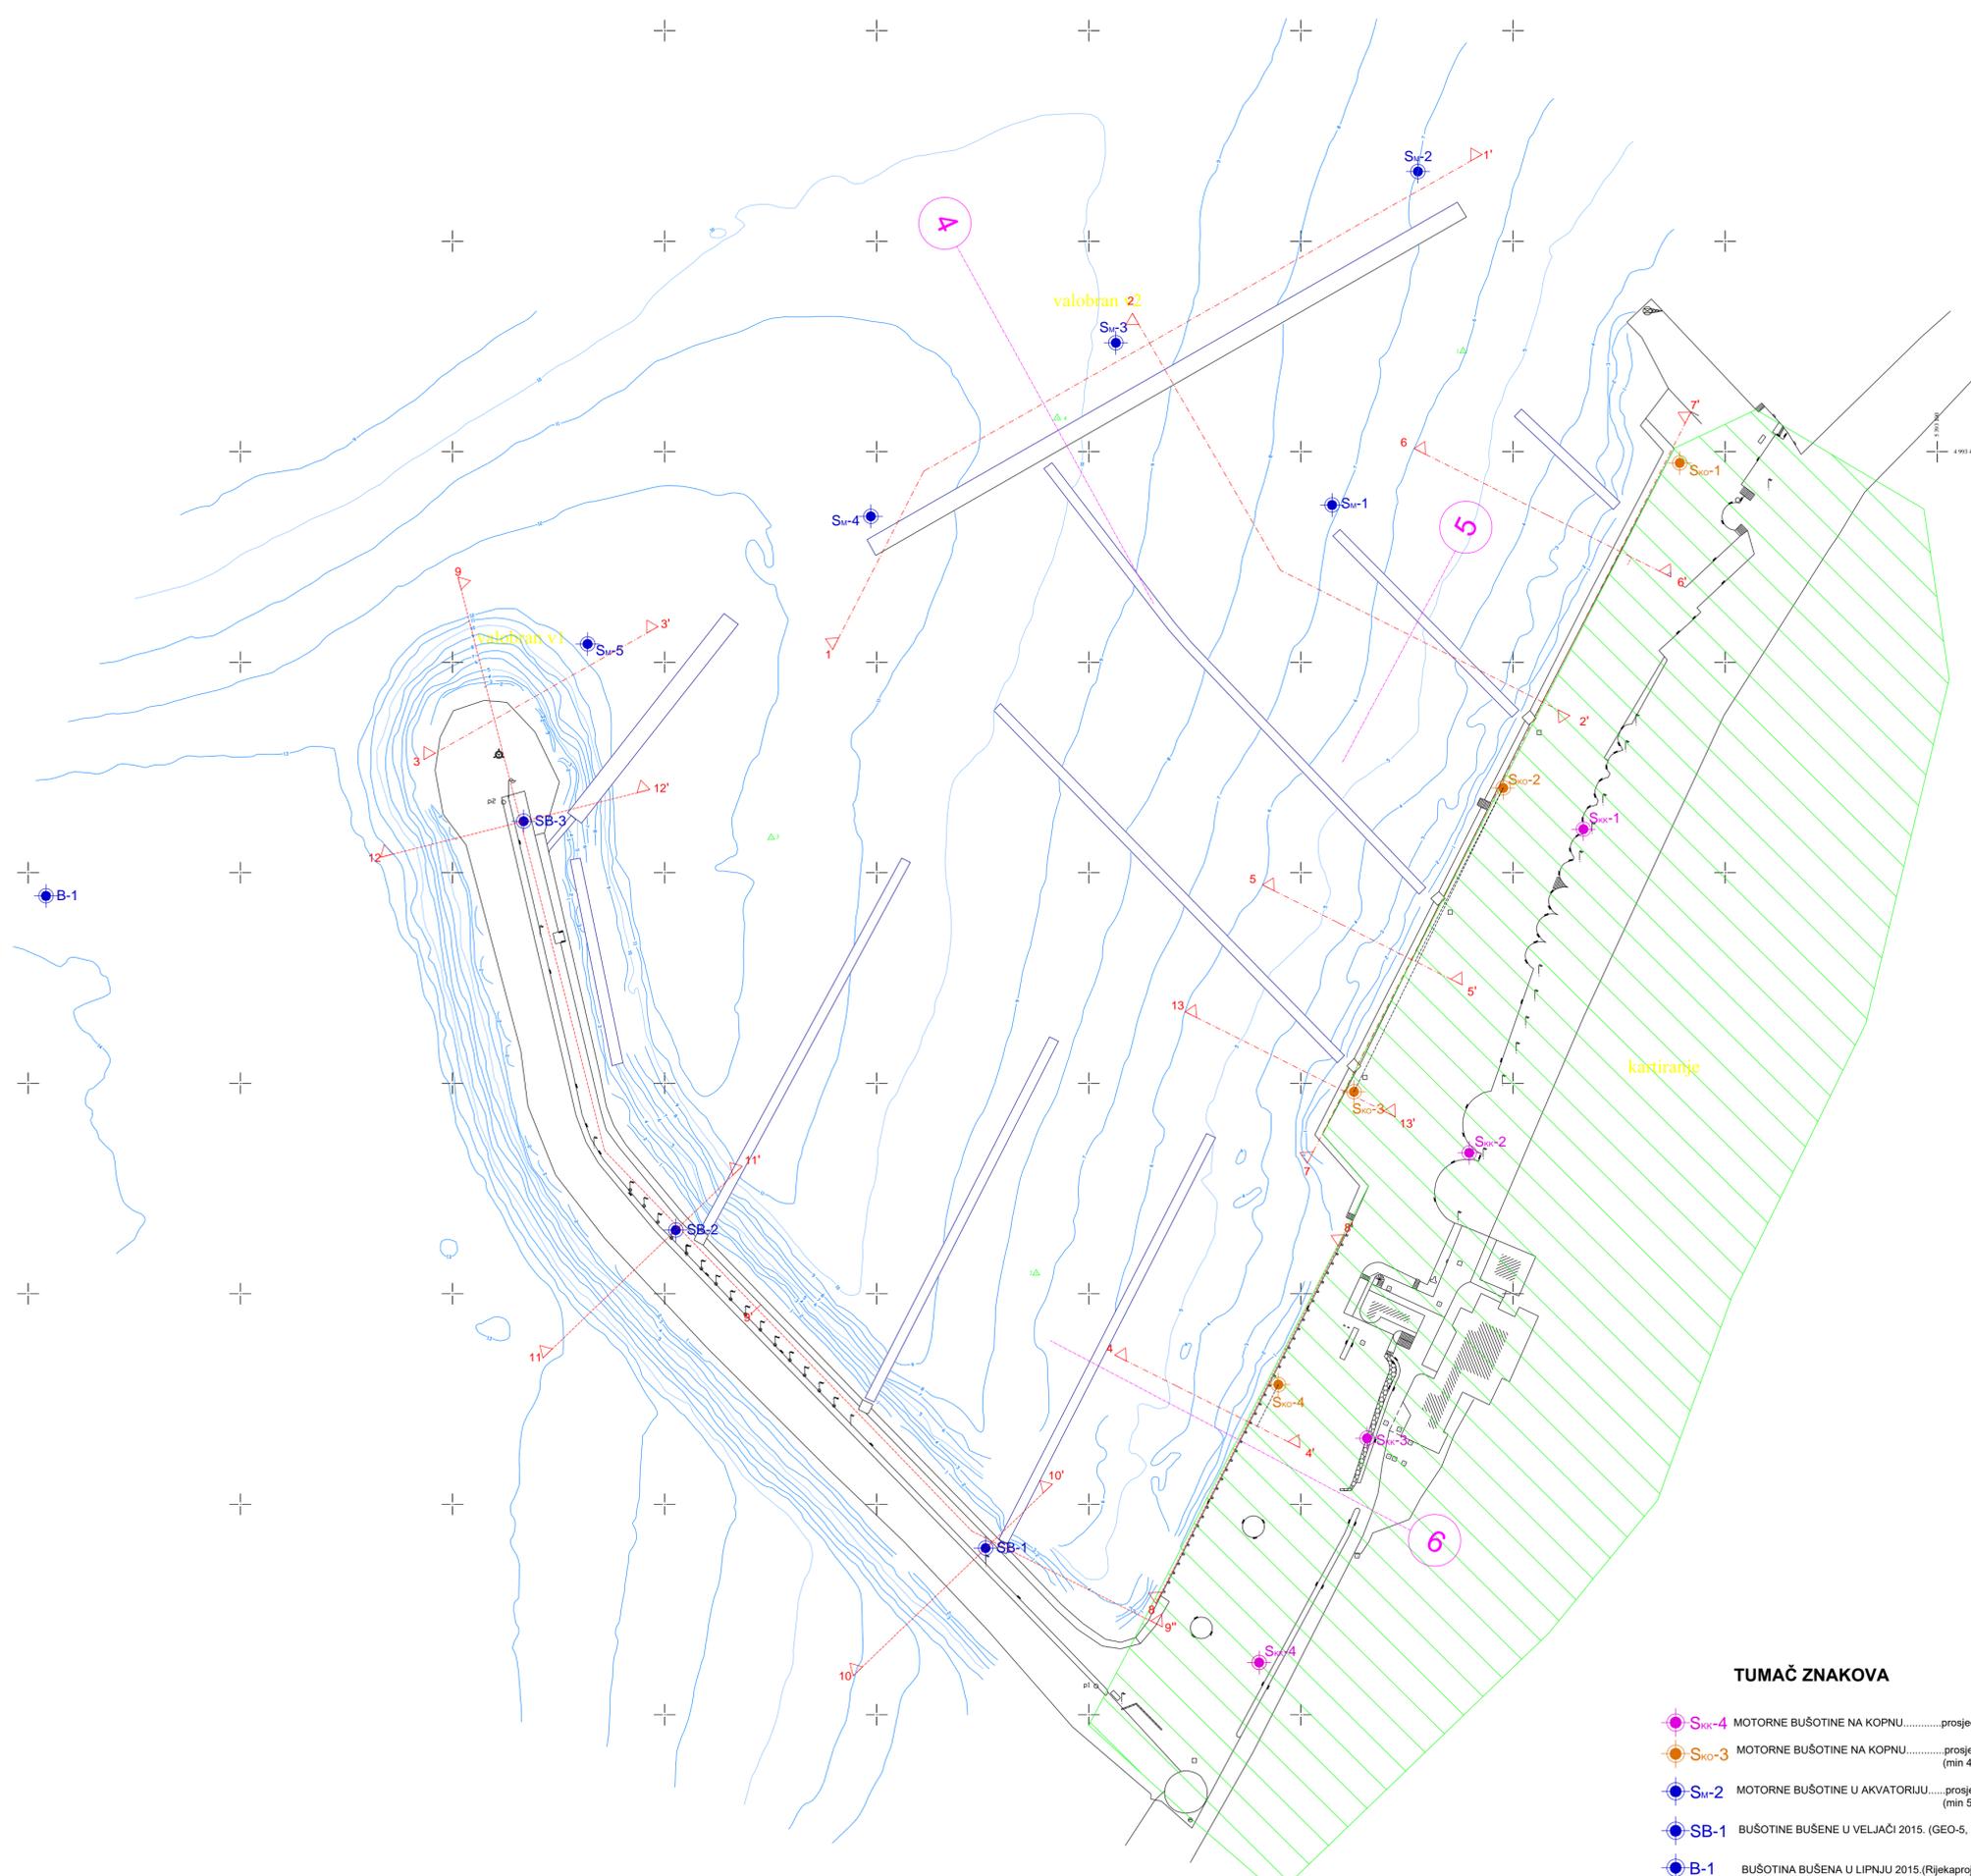







**TUMAČ ZNAKOVA**

- S<sub>ko</sub>-4** MOTORNE BUŠOTINE NA KOPNU.....prosječna dužina bušenja ~5,00 m..... kom 4
- S<sub>ko</sub>-3** MOTORNE BUŠOTINE NA KOPNU.....prosječna dužina bušenja ~10,00 m (min 4m u matičnu stijenu)..... kom 4
- S<sub>M</sub>-2** MOTORNE BUŠOTINE U AKVATORIJU.....prosječna dužina bušenja ~6,00 m (min 5m u matičnu stijenu)..... kom 5
- SB-1** BUŠOTINE BUŠENE U VELJAČI 2015. (GEO-5, 596/2015)
- B-1** BUŠOTINA BUŠENA U LIPNJU 2015.(Rijekaprojekt, 15-016)
- INŽINJERSKO GEOLOŠKI PROFIL
- INŽINJERSKO GEOLOŠKI PROFIL S IDEJNIM RJEŠENJEM TEMELJENJA

**GEO-5** d.o.o

Sadržaj:  
TLOCRTNA DISPOZICIJA SONDAŽNIH BUŠOTINA I INŽINJERSKOGEOLOŠKIH PROFILA

|  |                        |
|--|------------------------|
| Gradjevina:<br><b>REKONSTRUKCIJA ACI MARINA (ROVINJ)</b> | Br.elaborata: 636/2016 |
| Investitor:  | Mjerilo: 1:1000        |
|  | Datum: 02.2016.        |
|  | Br.priloga: 3          |

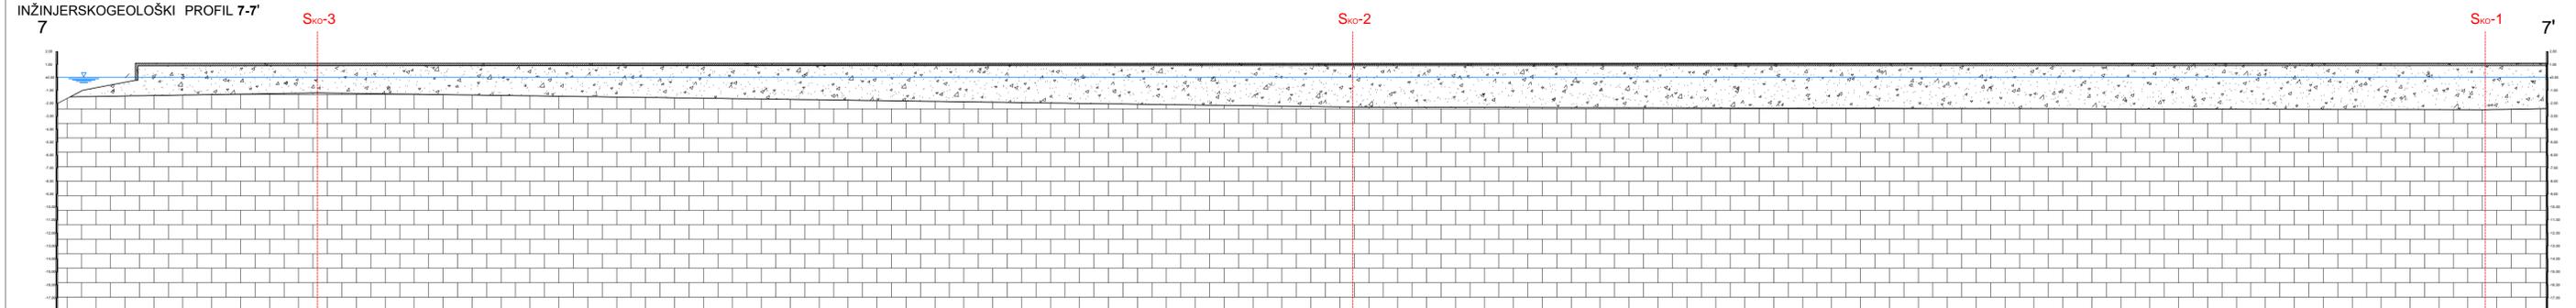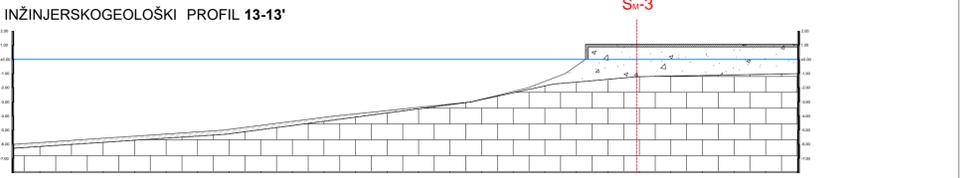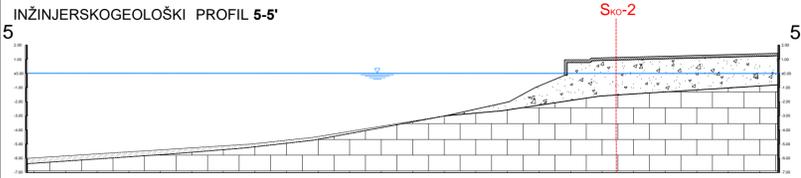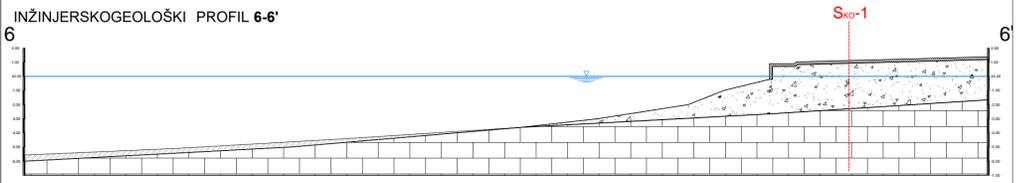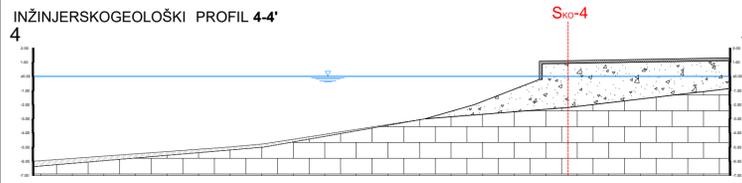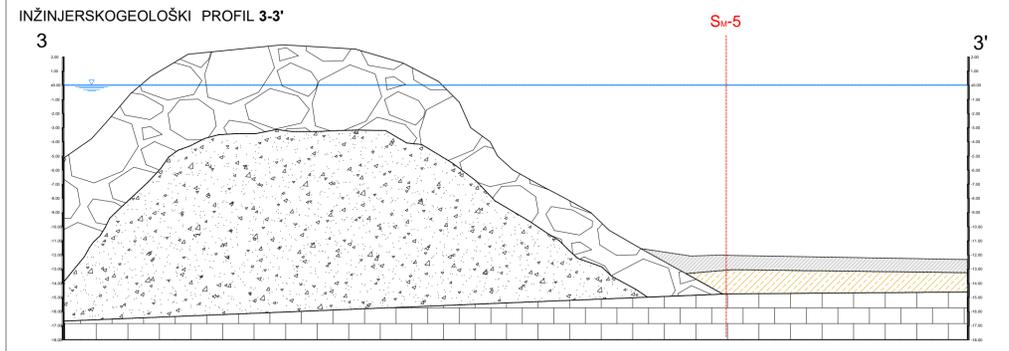





**TUMAČ ZNAKOVA**

- BETON**
- NASIP-kameni blokovi (15-30 kN)**
- NASIP-kameni blokovi (1-5 kN)**
- NASIP-kamena drobina ili kameni blokovi različite veličine (0-1 kN)**
- MULJ-recentni morskii pijesak i mulj**
- GLINA-mrka, zemlja crvenica**
- STIJENA -kompaktni vapnenac gornje jure (kirmenjāk)**
- Približna pozicija sondažne bušotine**

**GEO-5** d.o.o.

Sadržaj:  
INŽINJERSKO GEOLOŠKI PROFILI

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Građevina:<br>REKONSTRUKCIJA ACI MARINA (ROVINJ) | Br. elaborata:<br>636/2016 |
| Investitor:                                      | Mjerilo:<br>1:250          |
|  | Datum:<br>02.2016.         |
|  | Br. priloga:<br>3.2        |

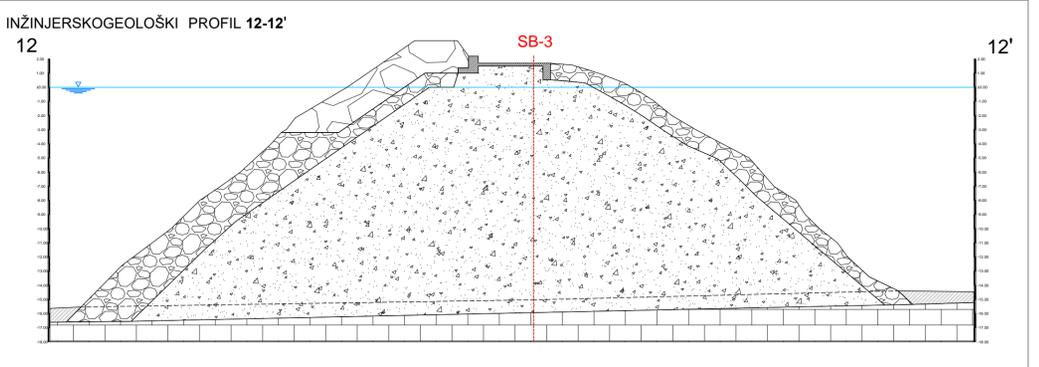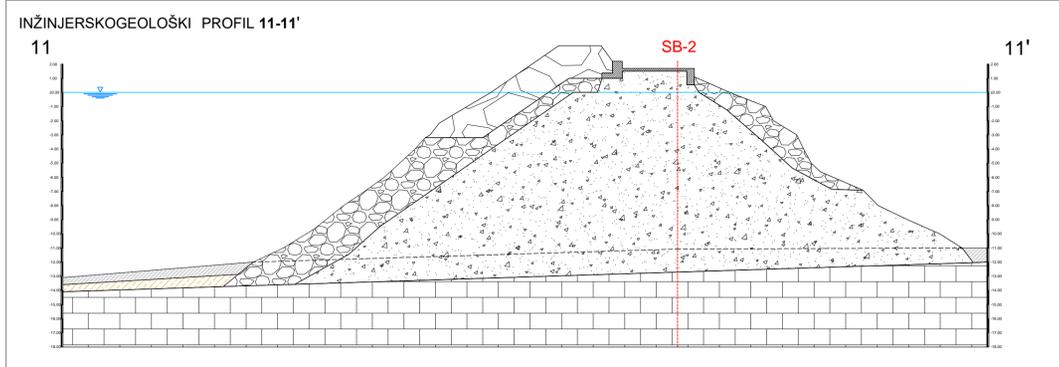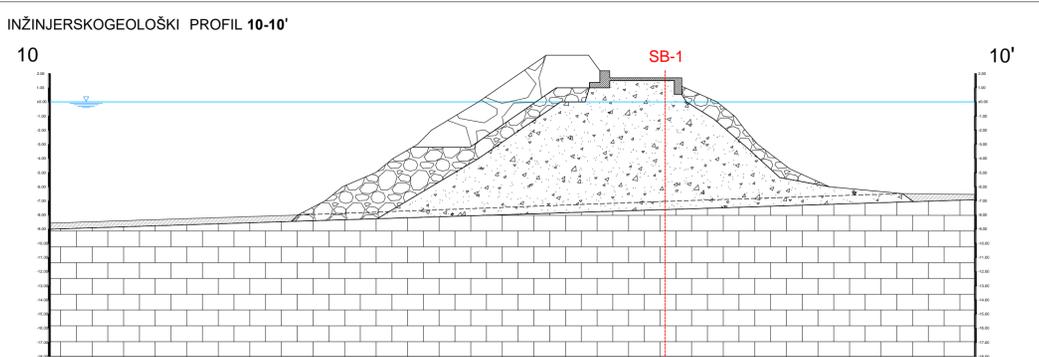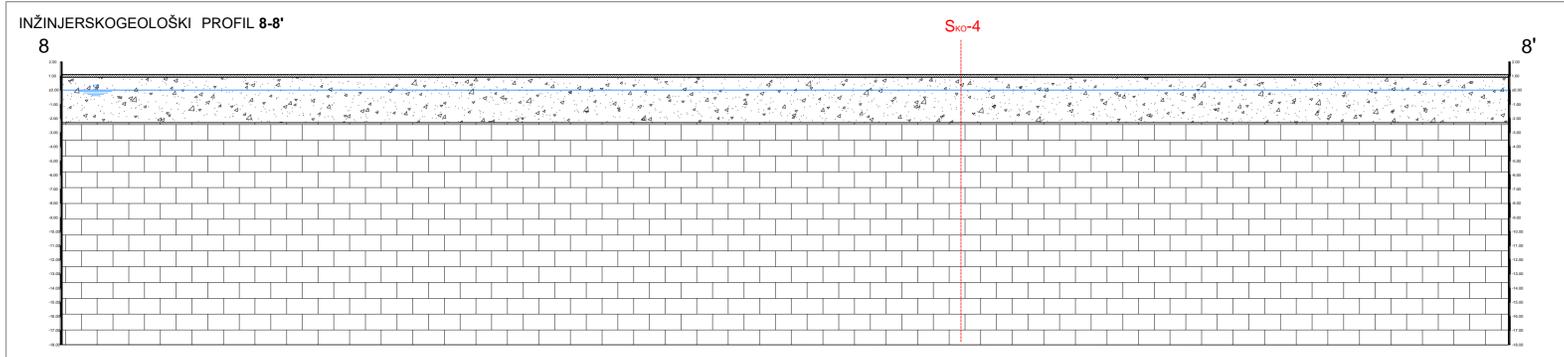

**TUMAČ ZNAKOVA**

- BETON**
- NASIP-kameni blokovi (15-30 kN)**
- NASIP-kameni blokovi (1-5 kN)**
- NASIP-kamena drobina ili kameni blokovi različite veličine (0-1 kN)**
- MULJ-recentni morskii pijesak i mulj**
- GLINA-mrka, zemlja crvenica**
- STIJENA -kompaktni vapnenac gornje jure (kirmenjāk)**
- Približna pozicija sondažne bušotine**

**GEO-5** d.o.o.

Sadržaj:  
INŽINJERSKO GEOLOŠKI PROFILI

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Građevina:<br>REKONSTRUKCIJA ACI MARINA (ROVINJ) | Br. elaborata:<br>636/2016 |
| Investitor:                                      | Mjerilo:<br>1:250          |
|  | Datum:<br>02.2016.         |
|  | Br. priloga:<br>3.3        |

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| OBJEKT<br><br>Rekonstrukcija ACI Marina<br>(Rovinj) | MJERILO<br><br>1:100 | X<br>VIDI SITUACIJU |
|   | DATUM<br><br>1.2016  | Y<br>VIDI SITUACIJU |
|   |                      | Z<br>-12.50 m n.m.  |

| VISINA | DEBLJINA | DUBINA | PROFIL | PROBA | OPIS MATERIJALA   | SIMBOL  | REZULTATI ISPITIVANJA          |
|--------|----------|--------|--------|-------|---|---------|--------------------------------|
|        |          |        |        |       |   |         | S P T N<br>10 20 30 40 50      |
| -12.50 | 12.50    | 12.50  |        |       | MORE  |         |                                |
| -13.50 | 1.00     | 13.50  |        |       | MULJ-pijeskovit, tamno sive boje, zaglinjen, s ostacima školjkaša   | (SP-SM) |                                |
| -15.20 | 1.70     | 15.20  |        |       | GLINA-smeđocrvena   | (CH)    |                                |
| -19.00 | 8.80     | 19.00  |        |       | STIJENA-kompaktni vapnenac gornje jure<br>Bijeli biomikrit sa stilolitskim žilama<br>(Kirmenjak)<br>RQD 80-100% |         |                                |
|        |          |        |        |       |   |         | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
|        |          |        |        |       |   |         | % R Q D                        |

NAPOMENA  
**SPT** = standardni penetracijski test  
**RQD** = rock quality designatio index (kvalitativna ocjena jezgre)  
**NPV** = nivo podzemne vode  
**NPU** = neporemećeni uzorak

|  |  |  |                            |
|--|--|--|----------------------------|
| CRTAO<br>T.Mihovilović  | PREGLEDAO<br>M.Mihovilović  | ODOBRIO<br>M.Mihovilović  | PRILOG<br>GEO 636/2016/P16 |
|--|--|--|----------------------------|

|   |         |        |   |                |
|---|---------|--------|---|----------------|
| OBJEKT<br>Rekonstrukcija lukobrana u ACI marina<br>(Rovinj)<br>PREUZETO IZ GEO 596/2015 | MJERILO | 1:100  | X | VIDI SITUACIJU |
|   | DATUM   | 1.2015 | Y | VIDI SITUACIJU |
|   |         |        | Z | 1,40 m n.m.    |

| VISINA | DEBLJINA | DUBINA | PROFIL | PROBA | OPIS MATERIJALA   | SIMBOL | REZULTATI ISPITIVANJA          |
|--------|----------|--------|--------|-------|---|--------|--------------------------------|
| 1.20   | 0.20     | 0.20   |        |       | BETON   |        | S P T N                        |
| 0.00   |          | 1.40   |        |       | N.P.V   |        | 10 20 30 40 50                 |
|        |          |        |        |       | NASIP-blokovi stijene veličine do 40cm sa sitnijom kamenom drobinom, ispran bez praha |        | N=9                            |
|        |          |        |        |       | DNO OKOLNOG TERENA  |        | N=9                            |
| -6.80  | 8.00     | 8.20   |        |       |   |        |                                |
|        |          |        |        |       | STIJENA-kompaktni dolomit donje krede   |        |                                |
| -8.60  | 1.80     | 10.00  |        |       |   |        |                                |
|        |          |        |        |       |   |        | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
|        |          |        |        |       |   |        | % R Q D                        |

NAPOMENA  
**SPT** = standardni penetracijski test  
**RQD** = rock quality designatio index (kvalitativna ocjena jezgre)  
**NPV** = nivo podzemne vode  
**NPU** = neporemećeni uzorak

|                        |                            |                          |                              |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|
| CRTAO<br>T.Mihovilović | PREGLEDAO<br>M.Mihovilović | ODOBRIO<br>M.Mihovilović | PRILOG<br>GEO 636/2016/P16.1 |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|

|   |         |        |   |                |
|---|---------|--------|---|----------------|
| OBJEKT<br><br>Rekonstrukcija lukobrana u ACI marina<br>(Rovinj)<br><br>PREUZETO IZ GEO 596/2015 | MJERILO | 1:100  | X | VIDI SITUACIJU |
|   | DATUM   | 1.2015 | Y | VIDI SITUACIJU |
|   |         |        | Z | 1,25 m n.m.    |

| VISINA | DEBLJINA | DUBINA | PROFIL | PROBA | OPIS MATERIJALA   | SIMBOL | REZULTATI ISPITIVANJA          |
|--------|----------|--------|--------|-------|---|--------|--------------------------------|
| 1.05   | 0.20     | 0.20   |        |       | BETON   |        | S P T N                        |
| 0.00   |          | 1.25   |        |       | N.P.V   |        | 10 20 30 40 50                 |
|        |          |        |        |       | NASIP-blokovi stijene veličine do 40cm sa sitnijom kamenom drobinom, ispran bez praha |        | N=6                            |
|        |          |        |        |       |   |        | N=8                            |
|        |          |        |        |       |   |        | N=10                           |
| -12.75 | 14.00    | 14.00  |        |       | DNO OKOLNOG TERENA  |        |                                |
| -13.75 | 1.00     | 15.00  |        |       | STIJENA-kompaktni vapnenac gornje jure (kirmenjak)                                    |        |                                |
|        |          |        |        |       |   |        | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
|        |          |        |        |       |   |        | % R Q D                        |

NAPOMENA

**SPT** = standardni penetracijski test  
**RQD** = rock quality designatio index (kvalitativna ocjena jezgre)  
**NPV** = nivo podzemne vode  
**NPU** = neporemećeni uzorak

CRTAO

T.Mihovilović

PREGLEDAO

M.Mihovilović

ODOBRIO

M.Mihovilović

PRILOG

GEO 636/2016/P16.2

|   |         |        |   |                |
|---|---------|--------|---|----------------|
| OBJEKT<br>Rekonstrukcija lukobrana u ACI marina<br>(Rovinj)<br>PREUZETO IZ GEO 596/2015 | MJERILO | 1:100  | X | VIDI SITUACIJU |
|   | DATUM   | 1.2015 | Y | VIDI SITUACIJU |
|   |         |        | Z | 1,25 m n.m.    |

| VISINA | DEBLJINA | DUBINA | PROFIL | PROBA | OPIS MATERIJALA   | SIMBOL | REZULTATI ISPITIVANJA          |
|--------|----------|--------|--------|-------|---|--------|--------------------------------|
| 1.05   | 0.20     | 0.20   |        |       | BETON   |        | S P T N                        |
| 0.00   |          | 1.25   |        |       | N.P.V   |        | 10 20 30 40 50                 |
|        |          |        |        |       | NASIP-blokovi stijene veličine do 40cm sa sitnijom kamenom drobinom, ispran bez praha |        | N=10<br>N=10<br>N=12           |
| -13.50 |          | 14.90  |        |       | DNO OKOLNOG TERENA  |        |                                |
| -15.35 | 16.60    | 16.60  |        |       |   |        |                                |
| -16.15 | 0.80     | 17.40  |        |       | NASIP-blokovi vapnenaca veličine do 40cm utisnuti u morski mulj                       |        |                                |
| -19.05 | 2.60     | 20.00  |        |       | STIJENA-brečoliki vapnenac gornje jure kompaktni                                      |        |                                |
|        |          |        |        |       |   |        | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
|        |          |        |        |       |   |        | % R Q D                        |

NAPOMENA

**SPT** = standardni penetracijski test  
**RQD** = rock quality designatio index (kvalitativna ocjena jezgre)  
**NPV** = nivo podzemne vode  
**NPU** = neporemećeni uzorak

CRTAO

T.Mihovilić

PREGLEDAO

M.Mihovilić

ODOBRIO

M.Mihovilić


PRILOG

GEO 636/2016/P16.3





**PRESJEK R.3**

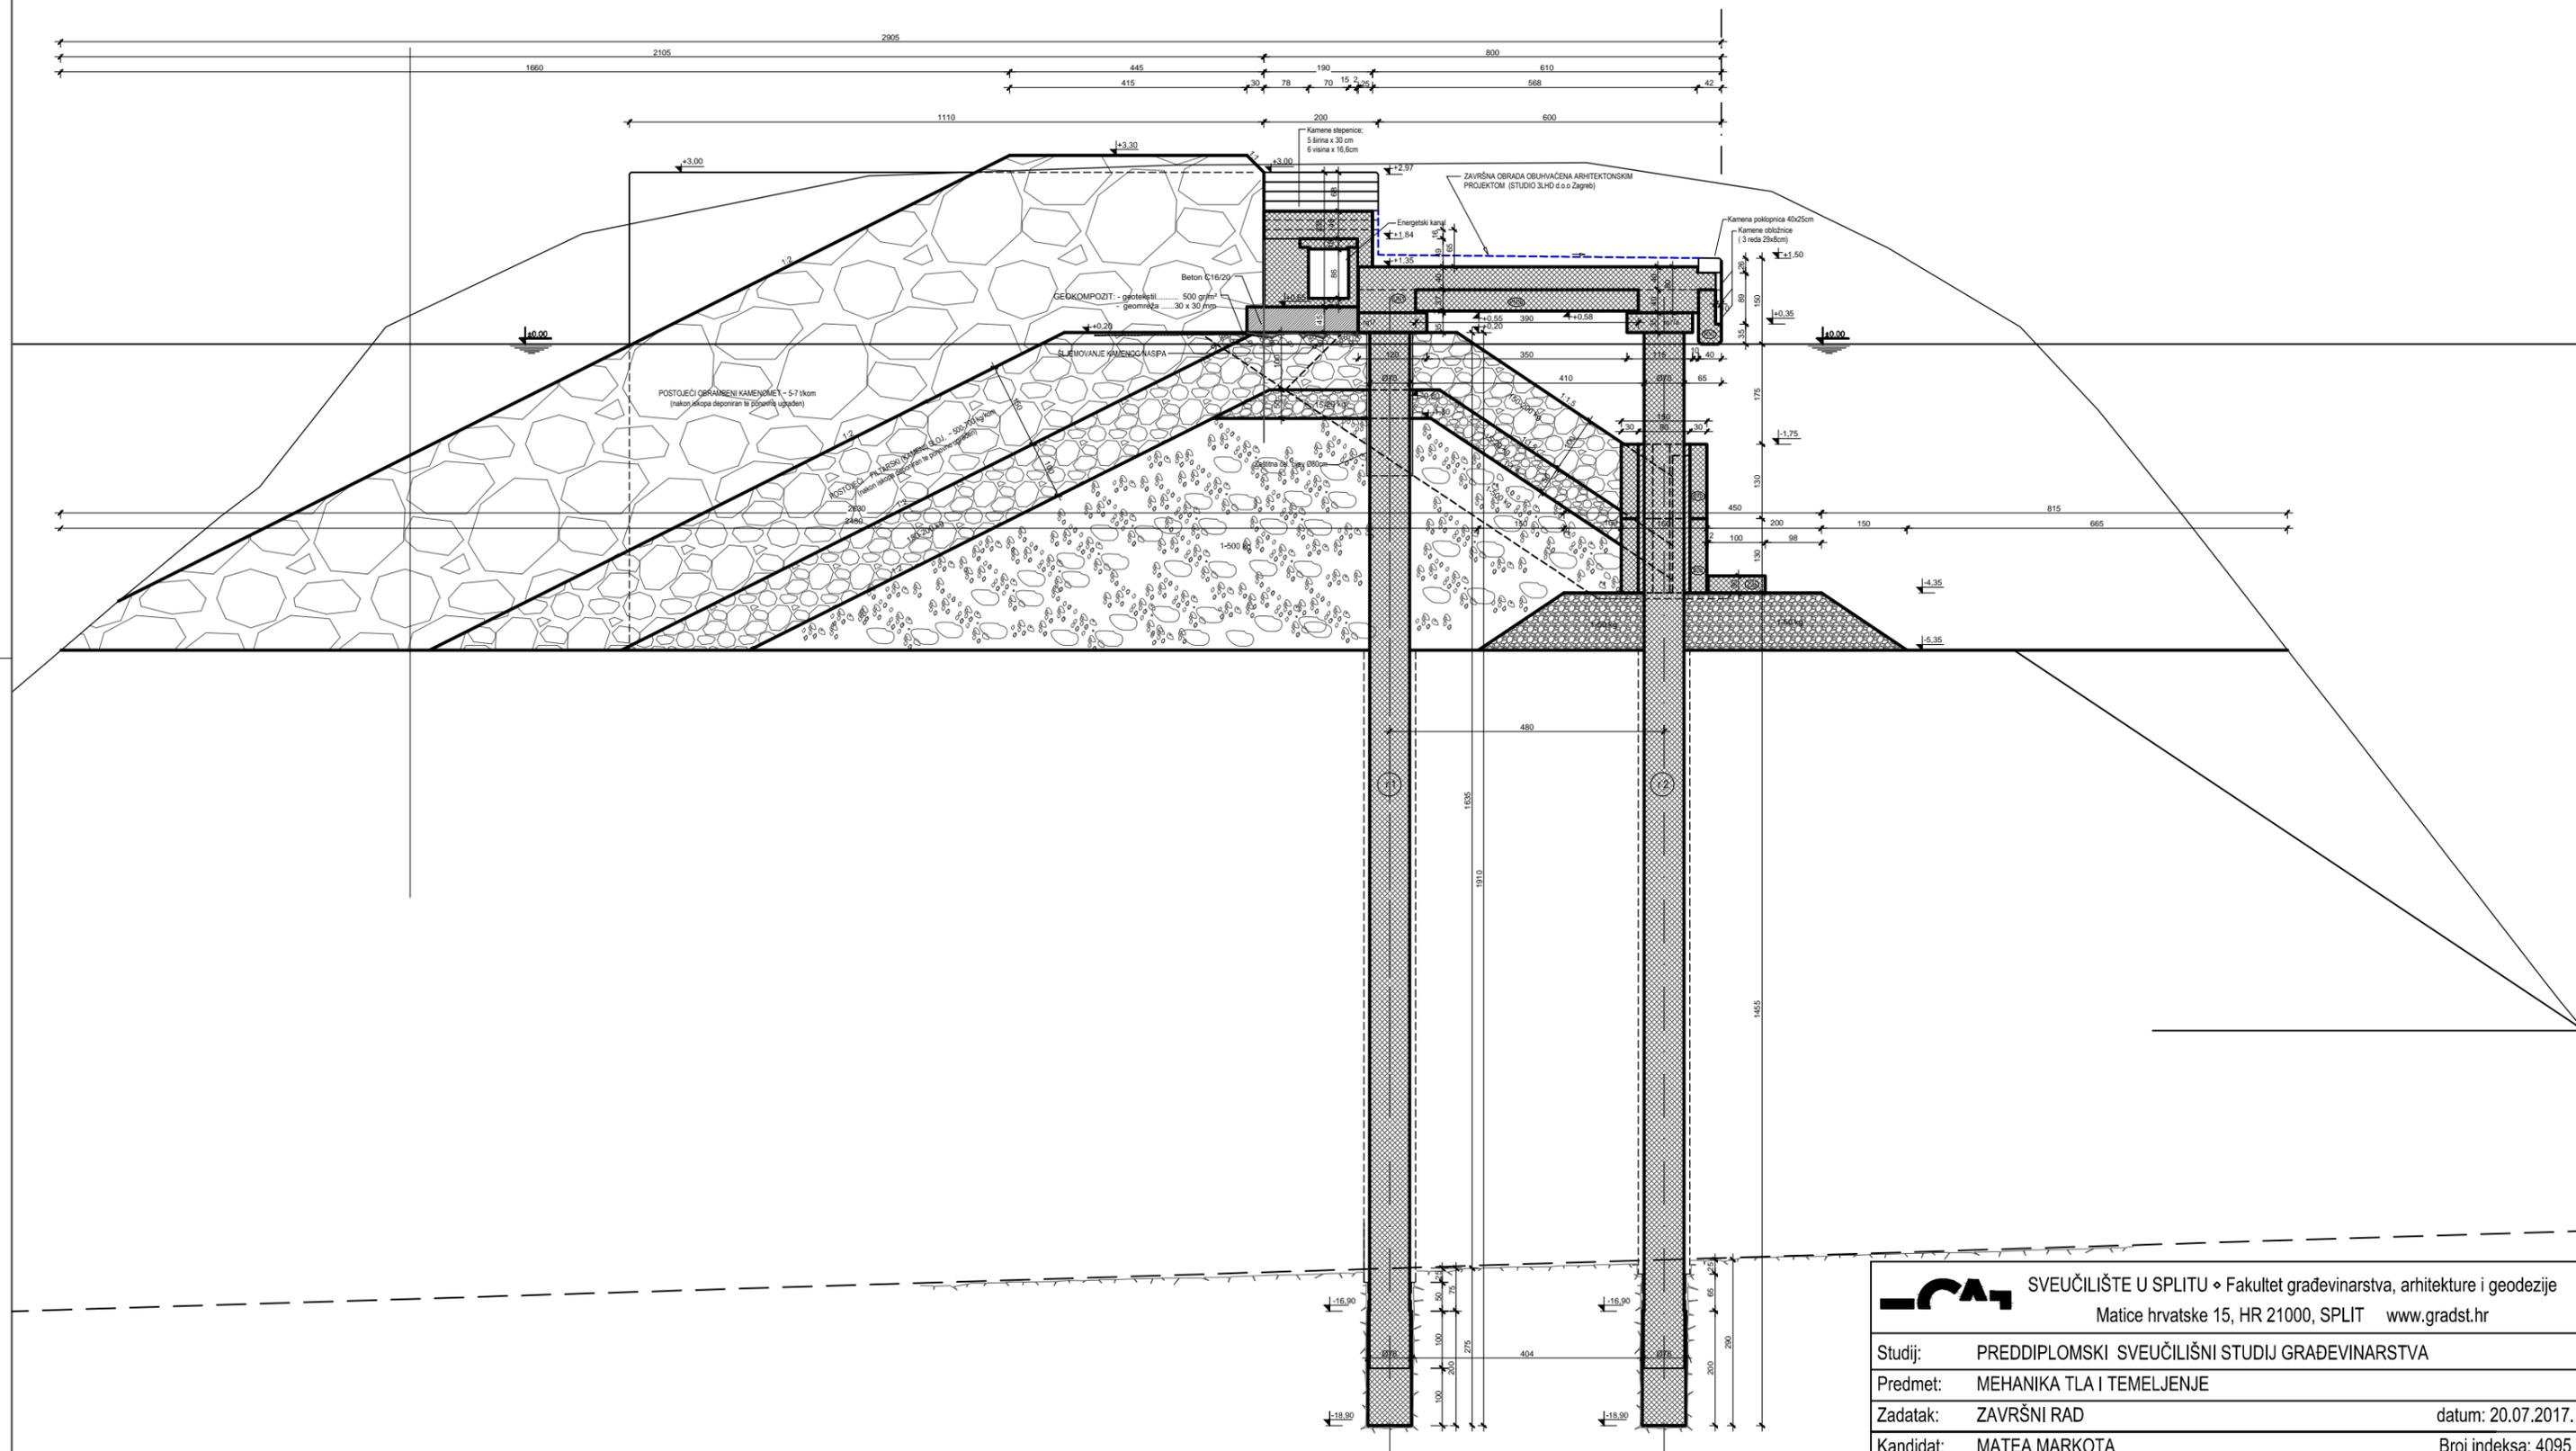

|  |   |
|--|---|
|  SVEUČILIŠTE U SPLITU • Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije<br>Matice hrvatske 15, HR 21000, SPLIT www.gradst.hr |   |
| Studij:  | PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRAĐEVINARSTVA                     |
| Predmet:   | MEHANIKA TLA I TEMELJENJE   |
| Zadatak:   | ZAVRŠNI RAD <span style="float: right;">datum: 20.07.2017.</span>   |
| Kandidat:  | MATEA MARKOTA <span style="float: right;">Broj indeksa: 4095</span> |
| Prilog:  | PRESJEK R.3 <span style="float: right;">mjerilo: M 1:50</span>      |